


# magneta

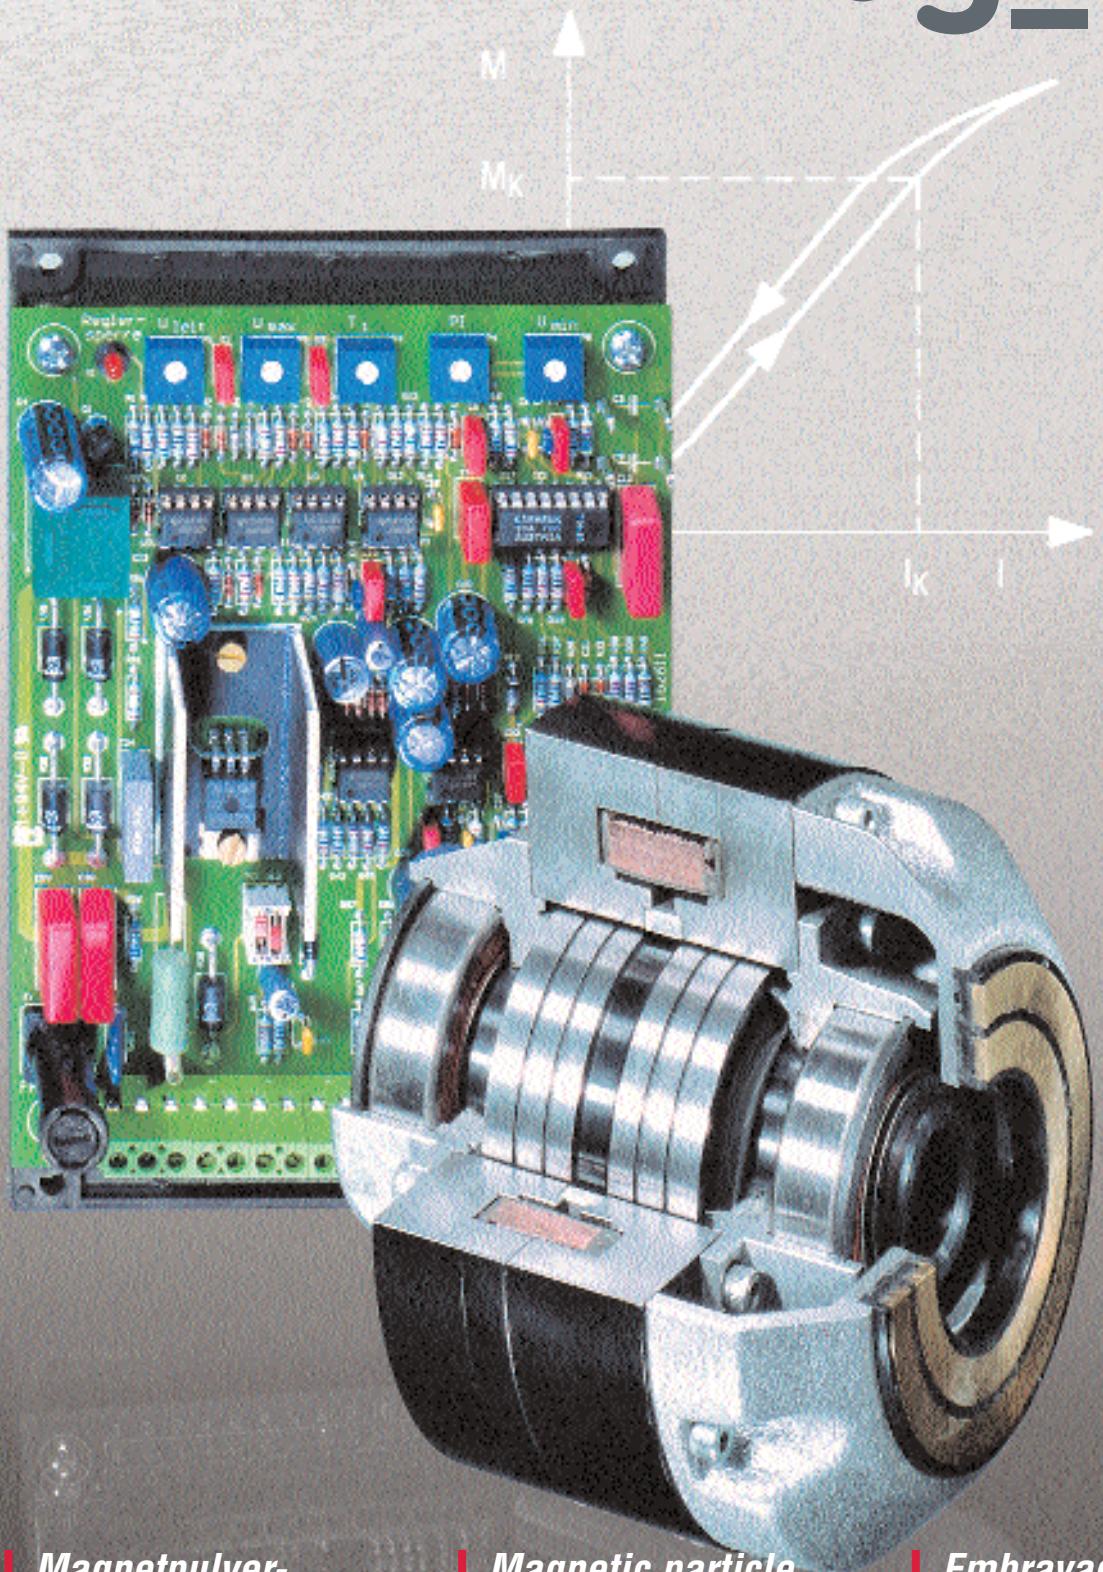

**Magnetpulver-Kupplungen und -Bremsen**

**Regelgeräte**

**Magnetic particle clutches and brakes**

**Controllers**

**Embrayages et freins à poudre magnétique**

**Régulateurs**



Die Firma hat ihren Sitz in Groß-Berkel – 6 km von Hameln entfernt. In einem modernen, neuen Fabrik-Gebäude entwickelt und fertigt Magneta Elektromagnet-Kupplungen und -Bremsen bis zu einem Drehmoment von 5 Nm.

*Die magneta entstand am 01.01.1999 durch ein Management Buy-out von der Lenze-Gruppe. Lenze verkaufte im Zuge einer strategischen Produktneuausrichtung zwei Produktgruppen an den langjährigen Leiter dieses Geschäftsbereichs Herrn Udo Ogrodowski, der damit alleiniger Eigentümer wurde. Der gesamte Mitarbeiterstamm für dieses Geschäft wurde übernommen, so daß kein Know-how verloren ging.*

magneta steht für technische Kompetenz und hohe Flexibilität bei der Umsetzung von Kundenanforderungen. Die Wünsche des Kunden werden in gemeinsamer Abstimmung in eine optimal auf den Einsatzfall abgestimmte Kupplungskonstruktion umgesetzt. Außerdem bietet magneta

- Ein Standardprogramm von Elektromagnet-Kupplungen und Bremsen bis 5 Nm, die frühere Lenze-Reihe. Diese Produkte sind kurzfristig lieferbar.
- Ein Standardprogramm von Magnetpulverkupplungen und -bremsen bis 320 Nm, ebenfalls mit kurzen Lieferzeiten.

Wir sehen die Bestätigung unserer Unternehmensphilosophie in unserem Kundenstamm. Viele internationale Großunternehmen schenken uns ihr Vertrauen. Sie haben Anspruch auf die beste Lösung! Fordern Sie uns, fragen Sie bei uns an.

Wir freuen uns auf Sie.



magneta is located in Groß Berkel – 6 km from Hameln. magneta designs, develops and manufactures electromagnetic clutches and brakes with torques of up to 5 Nm in a production facility with a 1600 sq.m fabrication area built in 1999.

*On January 1, 1999, the magneta emerged from a Management Buy-out of the Lenze group. As part of a strategic product reorientation Lenze sold the product groups: Electromagnetic clutches and brakes up to 5 Nm and magnetic particle clutches and brakes to Udo Ogrodowski who had been the manager of this business line for many years, who thus became the sole owner.*

*The entire staff that was engaged in this business for Lenze was taken over so that no know-how got lost.*

magneta stands for technical competence and high flexibility in meeting our customers' requirements. In cooperation with the customer the clutch design optimally tailored to the application is implemented in line with customer's specifications. magneta also offers

- a standard range of electromagnetic clutches and brakes up to 5 Nm – the former Lenze clutch range. These products are available at short notice.
- a standard range of magnetic particle clutches and -brakes up to 320 Nm, also with brief delivery periods.

The rightness of our corporate philosophy is supported by our long-standing customers. Many international large-scale enterprises put trust in us. You have the right for the best solution! Make demands on us, get in touch with us!

We are looking forward to your inquiries!

magneta est située à Groß Berkel, ville se trouvant à 6 km de Hameln. Dans une usine construite en 1999 sur un terrain de 1600 m<sup>2</sup> magneta conçoit, développe et produit des embrayages et des freins électromagnétiques aux couples allant jusqu'à 5 Nm.

*Le 1 janvier 1999, magneta a pris naissance d'un Management Buy-out du groupe Lenze. Au cours de la réorganisation stratégique des produits Lenze a vendu les groupes des produits: Embrayages et freins électromagnétiques jusqu'à 5 Nm et embrayages et freins à poudre magnétique à Monsieur Udo Ogrodowski qui a été le directeur de cette branche d'affaires pendant des années devenant ainsi le propriétaire exclusif. L'entière équipe travaillant pour Lenze dans ces affaires a été pris – de sorte qu'aucune savoir-faire s'est perdu.*

magneta est reconnue pour ses compétences techniques et sa haute flexibilité en répondant aux besoins de ses clients. En étroite collaboration avec nos clients nous évaluons toutes les possibilités techniques afin de trouver la solution la mieux adaptée à la construction de nos embrayages. magneta vous offre aussi

- une gamme standard des embrayages et freins électromagnétiques allant jusqu'à 5 Nm – (la gamme des embrayages Lenze d'autrefois). Ces produits sont disponibles dans des délais très courts.
- une gamme standard des embrayages et freins à poudre magnétique, également disponibles très rapidement.

Le bien-fondé de la philosophie de notre maison est confirmé par notre clientèle. Beaucoup de grandes entreprises internationales nous ont déjà accordées leur confiance. Vous avez le droit à la meilleure des solutions!

N'hésitez pas à nous contacter et à nous soumettre vos demandes, nous nous ferons une joie d'y répondre.

	Typ	Type	Type
	Größe	Size	Taille
	Bauform	Design	Forme de construction
	Ausführung	Version	Version
	Varianten	Variants	Variantes
14.502.08.12-24-35			

**Typ**  
 14.501  
 Kupplung mit Flachsteckeranschluß  
 14.502  
 Kupplung mit Schleifringen  
 14.512  
 Bremse mit Flachsteckeranschluß

**Größe**  
 01, 02, 03, 04, 08, 16, 32

**Bauform**  
 1 ohne Kühlkörper  
 2 mit Kühlkörper  
 3 mit Kühlkörper und Fremdlüfter

**Ausführung**  
 1 mit Welle  
 2 mit Hohlwelle

**Varianten**  
 Spannung, Bohrungs- bzw.  
 Wellendurchmesser

**Standardspannung**  
 24 V (DC)

**Bestellbeispiel**  
 Benötigt wird Magnetpulverbremse mit  
 Kühlkörper Typ 14.512.16.22, Gleichspan-  
 nung 24 V, Rotorbohrung 42 mm H7, Nut  
 nach DIN 6885/1:

**Bestellbezeichnung:**

**Type**  
 14.501  
 Clutch with spade connectors  
 14.502  
 Clutch with slip rings  
 14.512  
 Brake with spade connectors

**Size**  
 01, 02, 03, 04, 08, 16, 32

**Design**  
 1 no heat sink  
 2 with heat sink  
 3 with heat sink and blower

**Version**  
 1 with shaft  
 2 with hollow shaft

**Variants**  
 Voltage, bore diameter or shaft  
 diameter

**Standard voltage**  
 24 V (DC)

**Order example**  
 A magnetic particle brake with heat sink  
 type 14.512.16.22, DC voltage 24 V, rotor  
 bore 42 mm H7, keyway according to  
 DIN 6885/1:

**Order description:**

**14.512.16.22-24-42**

**Type**  
 14.501  
 Embrayage avec fiche plate de raccorde-  
 ment  
 14.502  
 Embrayage avec bagues collectrices  
 14.512  
 Frein avec fiche plate de raccordement

**Taille**  
 01, 02, 03, 04, 08, 16, 32

**Forme de construction**  
 1 sans radiateur  
 2 avec radiateur  
 3 avec radiateur et à ventilation forcée

**Version**  
 1 à arbre  
 2 à arbre creux

**Variantes**  
 Tension, alésage,  
 diamètre d'arbre

**Tension standard**  
 24 V (DC)

**Exemple de commande**  
 Frein à poudre magnétique avec radiateur,  
 type 14.512.16.22, tension continue 24 V,  
 alésage rotor 42 mm H7, rainure selon  
 DIN 6885/1:

**Numéro de commande :**

**Type/Type 14.501.03.11**

Kupplung mit Flachsteckeranschluß  
Clutch with spade connectors  
Embrayage avec fiche plate de raccordement



**Type/Type 14.502.--.12**

Kupplung mit Schleifringen  
Clutch with slip rings  
Embrayage avec bagues collectrices



**Type/Type 14.512.--.12**

Bremse mit Flachsteckeranschluß  
Brake with spade connectors  
Frein avec fiche plate de raccordement



**Type/Type 14.422.01.042**

Einbau-Regelgerät ohne Trafo  
mit Sollwertpoti  
Built-in controller without transformer  
with setpoint potentiometer  
Régulateur sur platine sans transformateur  
avec potentiomètre de valeur de consigne



**Type/Type 14.422.02.230**

Trafo 230 V / 42 V / 100 VA  
Transformer 230 V / 42 V / 100 VA  
Transformateur 230 V / 42 V / 100 VA

**Type/Type 14.422.04.000**

Gehäuse-Regelgerät  
Enclosed controller  
Régulateur sous coffret

**Außerdem lieferbar:**

Bremsen 14.512 mit Fremdlüfter  
(siehe Seite 20)

Tänzerpotentiometer und Temperaturwächter (siehe Seite 28)

**Further items available:**

Brakes 14.512 with blower  
(see page 20)

Dancer potentiometer and temperature monitoring (see page 28)

**La gamme comprend également :**

Frein avec ventilateur 14.512  
(voir page 20)

Potentiomètre pantin et dispositif de contrôle thermique (voir page 28)

<b>3 Typenschlüssel</b>	<b>3 Type code</b>	<b>3 Codification des types</b>
<b>4 Typenübersicht</b>	<b>4 Type range</b>	<b>4 Vue d'ensemble des types</b>
<b>6 Wirkungsweise</b>	<b>6 Mode of operation</b>	<b>6 Principe de fonctionnement</b>
<b>8 Eigenschaften</b>	<b>8 Characteristics</b>	<b>8 Caractéristiques</b>
<b>9 Auslegung</b> Aussetzbetrieb Kurzzeitbetrieb Dauerbetrieb	<b>9 Selection</b> Intermittent operation Short term operation Continuous operation	<b>9 Sélection</b> Fonctionnement intermittent Fonctionnement discontinu Fonctionnement continu
<b>12 Berechnungsbeispiele</b>	<b>12 Calculation examples</b>	<b>12 Exemples de sélection</b>
<b>17 Auswahldiagramme</b>	<b>17 Selection diagrams</b>	<b>17 Graphiques de sélection</b>
<b>19 Abmessungen</b> Bauformen Zubehör	<b>19 Dimensions</b> Designs Accessories	<b>19 Encombrements</b> Formes de construction Accessoires
<b>21 Technische Informationen</b>	<b>21 Technical data</b>	<b>21 Caractéristiques techniques</b>
<b>23 Einbau</b> Anschluß Inbetriebnahme	<b>23 Assembly</b> Power supply Commissioning	<b>23 Mise en service</b> Alimentation Mise en service
<b>24 Einsatzbeispiele</b>	<b>24 Typical applications</b>	<b>24 Exemples d'application</b>
<b>26 Regelgerät 14.422</b>	<b>26 Controller 14.422</b>	<b>26 Régulateur 14.422</b>
<b>28 Zubehör 14.422</b> Drahtdrehwiderstand Temperaturwächter	<b>28 Accessories 14.422</b> Potentiometer Temperature monitoring	<b>28 Accessoires 14.422</b> Potentiomètre bobine Dispositif de contrôle thermique
<b>29 Applikationsbeispiele /</b> <b>Regelgerät 14.422</b>	<b>29 Application examples /</b> <b>Controller 14.422</b>	<b>29 Exemples d'application /</b> <b>Régulateur 14.422</b>
<b>32 Service und Niederlassungen</b>	<b>32 Service and agencies</b>	<b>32 S.A.V. et agences extérieures</b>

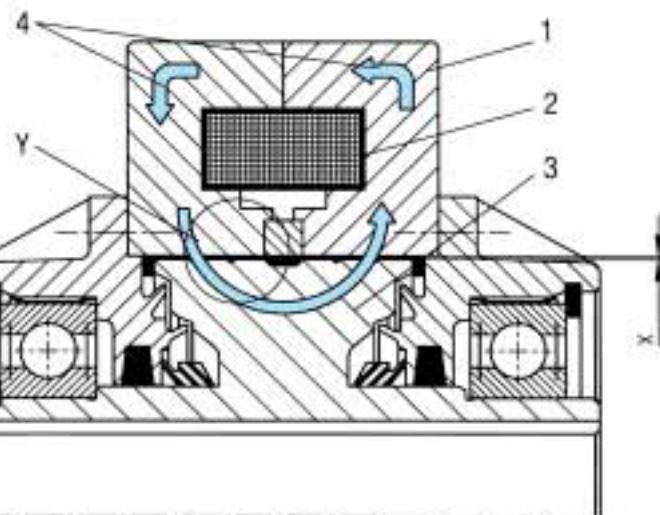


Fig. 1

- 1 Außenrotor / External rotor / Rotor extérieur  
2 Erregerspule / Excitation coil / Bobine d'excitation  
3 Innenrotor / Internal rotor / Rotor intérieur  
4 Magnetkreis / Magnetic circuit / Circuit magnétique

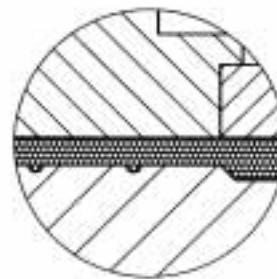
Detail Y  
Détail Y

Fig. 1a

Das charakteristische Merkmal der Magnetpulverkupplung ist die stufenlose Veränderbarkeit des Drehmomentes in Abhängigkeit vom Erregerstrom.

Zur Erzeugung des Drehmomentes muß die Kupplung mit Gleichstrom erregt werden. Es bildet sich ein Magnetkreis gemäß Fig. 1. Zur Übertragung des Drehmomentes vom Außenrotor auf den Innenrotor ist im Pulverspalt ein hochabriebfestes, speziell legiertes Eisenpulver eingebracht. In Abhängigkeit von der Höhe der elektromagnetischen Erregung bildet dieses feinkörnige Eisenpulver magnetische Ketten (Fig. 1a) und überträgt so das Drehmoment. Die Höhe der Erregung bestimmt die Steifigkeit dieser Pulverketten und somit auch die Höhe des übertragbaren Drehmomentes.

The main characteristic of the magnetic particle clutch is the possibility to smoothly change the torque depending on the coil current.

In order to produce a torque, the clutch has to be excited by DC voltage. A magnetic field is produced (see figure 1). To transmit the torque from the external to the internal rotor made of special alloy and highly abrasion-resistant iron particles are inserted into the gap between the rotors. Depending on the electromagnetic field, these fine iron particles build magnetic chains (figure 1a) and thus transmit the torque. The power of the field determines the stability of the particle chains and also the transmittable torque.

La caractéristique principale des embrayages à poudre magnétique réside dans la transformation progressive du couple en fonction du courant d'excitation.

Pour générer le couple, il suffit d'exciter l'embrayage avec du courant continu. Un circuit magnétique est constitué (cf. fig. 1). Afin de transmettre le couple du rotor extérieur au rotor intérieur, l'entrefer à poudre contient une poudre de fer de composition spéciale, à haute résistance à la friction. Sous l'impulsion de l'excitation électromagnétique, cette poudre de fer à grains fins forme des chaînes magnétiques (fig. 1a) et transmet de cette manière le couple. L'intensité de l'excitation détermine la rigidité des chaînes de poudre et ainsi la puissance du couple transmissible.

## Ausführung

magna-Magnetpulverkupplungen Typ 14.502 sind so aufgebaut, daß die Erregerspule im sich drehenden Außenrotor liegt. Zur Stromzuführung benötigt man deshalb Schleifringe. Der Antrieb erfolgt vorzugsweise über den Außenrotor. Zur Verbindung mit dem antreibenden Element sind im Außenrotor in axialer Richtung ausreichend Gewindebohrungen vorhanden. Der Abtrieb erfolgt über den Innenrotor, dessen Hohlwelle mit Paßfedern versehen ist. An- und Abtrieb können auch umgekehrt erfolgen. Fig. 2 zeigt den Kraftfluß.

## Design

The excitation coil of magna's magnetic particle clutch type 14.502 is installed into the rotating external rotor. For the power supply slip rings are required. Preferably the input operates through the external rotor. For connection to the driving element the external rotor is equipped with sufficiently threaded bores that are axially oriented. The internal rotor provides the output. The hollow shaft has a keyway. The input can be used as an output and vice versa. Figure 2 shows the torque transmission.

## Version

Les embrayages à poudre magnétique magna type 14.502 sont conçus de manière à ce que la bobine d'excitation se trouve dans le rotor extérieur tournant sur lui-même. Pour l'apport de courant, il faut des bagues collectrices. L'entraînement se fait de préférence du rotor extérieur. Pour le raccordement avec l'élément entraînant, des filetages existent en nombre suffisant dans le rotor extérieur sens axial. La réduction se fait par l'intermédiaire du rotor intérieur dont l'arbre creux est pourvu d'une rainure de clavette. L'entraînement et la réduction peuvent se faire dans l'ordre inverse. La fig. 2 montre le flux des forces.

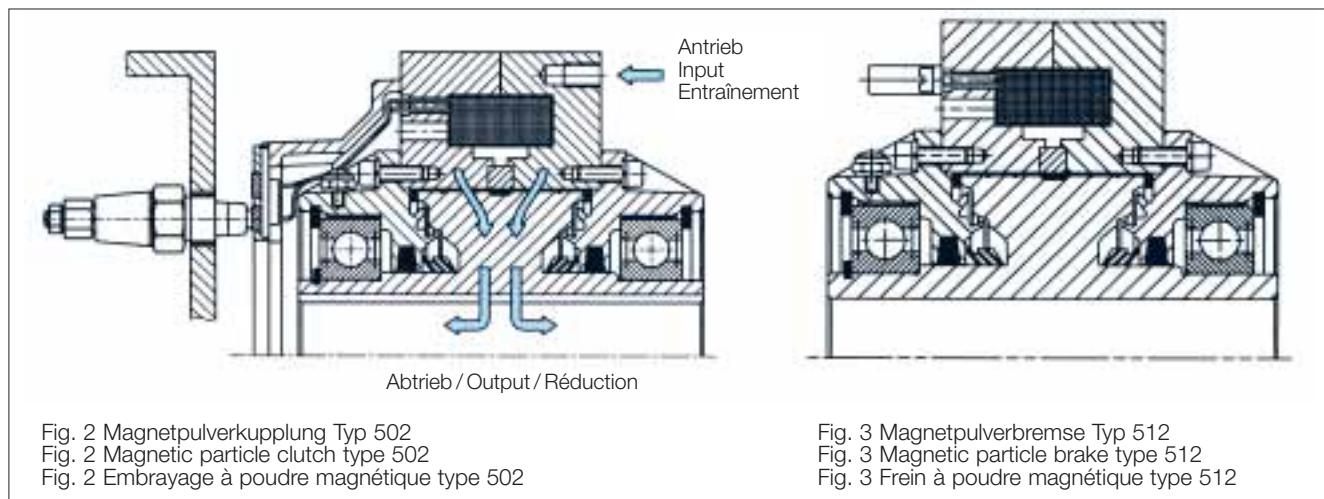


Fig. 2 Magnetpulverkupplung Typ 502

Fig. 2 Magnetic particle clutch type 502

Fig. 2 Embrayage à poudre magnétique type 502

Fig. 3 Magnetpulverbremse Typ 512

Fig. 3 Magnetic particle brake type 512

Fig. 3 Frein à poudre magnétique type 512

Für viele Einsatzfälle sind Magnetpulverbremsen erforderlich. Setzt man den Außenotor fest, entsteht aus einer Kupplung eine Bremse. Bei feststehendem Außenotor sind die Schleifringe zur Stromzufuhr nicht nötig. Die Stromzufuhr erfolgt über Flachzungenstecker am Außenotor. Nach diesem Prinzip sind magneta-Magnetpulverbremsen aufgebaut (Fig. 3).

In many cases, the use of magnetic particle brakes is necessary. If the external rotor is fixed, the clutch operates as a brake. If the external rotor is fixed, slip ring are not required for the power input. The power input is provided by spade connectors on the external rotor. This is the principle of all magneta magnetic particle brakes (Fig. 3).

Les freins à poudre magnétique se prêtent à de nombreuses applications. Si l'on immobilise le rotor extérieur, l'embrayage se transforme en frein. Lorsque le rotor extérieur est immobilisé, les bagues collectrices destinées à l'apport de courant s'avèrent superflues. L'apport de courant se fait à l'aide d'une fiche plate de raccordement au niveau du rotor extérieur. Les freins à poudre magnétique magneta obéissent à ce principe de construction (fig.3).

- 1 Flansch / Flange / Embase
- 2 Flachzungenstecker / Spade connector / Fiche plate de raccordement
- 3 Magneteil / Stator / Élément magnétique
- 4 Rotorrohr / Rotor tube / Tube du rotor
- 5 Innenotor / Internal rotor / Rotor intérieur

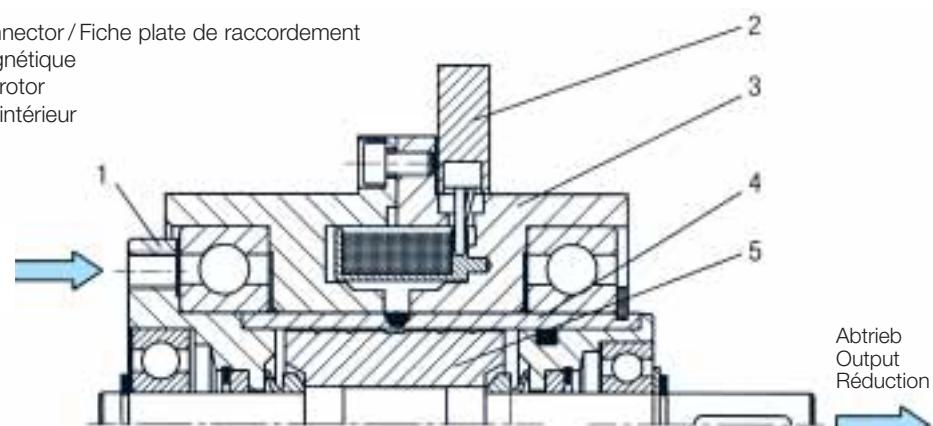


Fig. 4 Magnetpulverkupplung Typ 14.501

Fig. 4 Magnetic particle clutch type 14.501

Fig. 4 Embrayage à poudre magnétique type 14.501

Für Einsatzfälle, bei denen eine Stromzuführung über Schleifringe nicht machbar oder nicht zulässig ist, kommt die magneta-Magnetpulverkupplung Typ 14.501 zur Anwendung. Die Erregerspule ist gemäß Fig. 4 im fest angeschraubten Magneteil untergebracht. Die Stromzufuhr erfolgt über Flachzungenstecker.

Der Antrieb erfolgt vorzugsweise über das Rotorrohr. Zur Verbindung mit dem antreibenden Element, z. B. zum Anschrauben von Ketten- oder Riemscheiben, sind im Flansch des Rotorrohrs entsprechende Gewindebohrungen vorhanden. Der Abtrieb erfolgt über die Welle des Innenrotors, die mit Paßfederhut versehen ist. Auch hier können Abtrieb und Antrieb umgekehrt erfolgen.

In cases where the power supply by slip rings is not permitted or not possible, the magneta magnetic particle clutch type 14.501 can be used. The excitation coil is installed into the fixed stator (according to fig. 4). The power supply is provided through spade connectors.

The input is preferably connected through the rotor tube. To connect the driving element, e.g. for installation of pulleys or chain sprockets, there are to be found corresponding thread bores in the flange of the rotor tube. The output is provided through the shaft of the internal rotor that is equipped with a keyway. Here too, the input and the output may be changed.

Pour les utilisations où un apport de courant via des bagues collectrices n'est pas réalisable ou n'est pas autorisé, il convient d'employer l'embrayage à poudre magnétique magneta type 14.501. La bobine d'excitation est logée conformément à la fig. 4 dans la partie magnétique solidement vissée. L'apport de courant se fait à l'aide d'une fiche plate de raccordement.

L'entraînement se fait de préférence par l'intermédiaire du tube du rotor. Pour le raccordement à l'élément d'entraînement, par ex. pour le vissage de rondelles à chaînes ou de poulies, les filetages correspondants sont prévus dans l'embase du tube du rotor. La réduction s'effectue par l'intermédiaire de l'arbre du rotor intérieur qui est pourvu d'une rainure à clavette. La réduction et l'entraînement peuvent se faire également en ordre inverse.

## Kennlinien

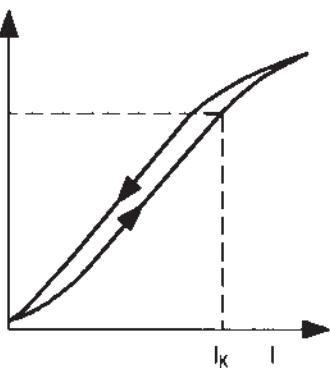


Fig. 2

## Torque characteristics

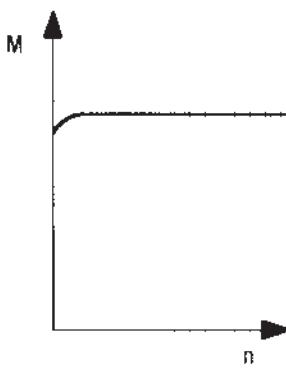


Fig. 3

## Courbes caractéristiques

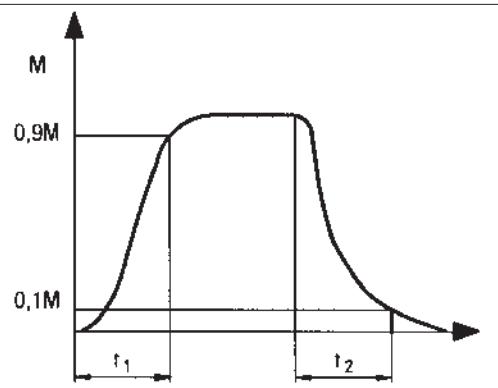


Fig. 4

 $M$  = Drehmoment $M_K$  = Kennmoment $I_K$  = Kennstrom $I$  = Strom $n$  = Drehzahl $t$  = Zeit $t_1$  = Anstiegszeit $t_2$  = Ausschaltzeit

Bei Überschreiten des eingestellten Momentes tritt ruckfrei der Schlupfzustand ein.

Magnetpulverkupplungen und -Bremsen sind für Dauerschlupf vorgesehen, solange die abführbare Wärmemenge nicht überschritten wird. In diesen Fällen ist eine detaillierte Nachrechnung (siehe S. 9) erforderlich. Im Schlupfzustand unterliegt das Magnetpulver einem geringen Verschleiß. Der Pulverschleiß macht sich in einem Drehmomentabfall bemerkbar. Bei Unterschreitung einsatzfallbedingter Grenzwerte kann das abgenutzte Pulver durch neues ersetzt werden. Die Pulverlebensdauer ist abhängig von der Belastung im Betrieb. Die Praxis zeigt häufig Laufzeiten von mehreren Jahren ohne Pulverwechsel.

 $M$  = Torque $M_K$  = Rated torque $I_K$  = Rated current $I$  = Current $n$  = Speed $t$  = Time $t_1$  = Torque rise time $t_2$  = Switching off time

If the set torque is exceeded, the slip mode is smoothly taking over. Magnetic particle clutches and brakes are intended for permanent slip mode, as far as the quantity of heat to be dissipated is not exceeded. In such cases, a detailed recalculation (see page 9) is required. In the slip mode, the magnetic particles are subject to wear at a very slow rate. This will affect the maximum output torque of the unit. If the torque drops below the customer requirements, the magnetic particles may be replaced by new ones. The particles' life depends on the operational intensity. Experience shows operational lives of several years without the necessity to replace the particles.

 $M$  = Couple $M_K$  = Couple nominal $I_K$  = Courant nominal $I$  = Courant $n$  = Vitesse $t$  = Temps $t_1$  = Temps d'accélération $t_2$  = Temps de décélération

Lors du dépassement du couple configuré, le glissement survient sans à-coups. Les embrayages et les freins à poudre magnétique sont conçus pour l'état de glissement permanent tant que la quantité de chaleur pouvant être dissipée n'est pas dépassée. Dans ces cas, une vérification de calcul détaillée s'impose (voir page 9). En état de glissement, la poudre magnétique est soumise à une faible usure. L'usure de la poudre se fait sentir par une diminution du couple. Lors d'un dépassement vers le bas des valeurs limite des conditions de fonctionnement, la poudre usée peut être remplacée par de la poudre neuve. La longévité de la poudre est fonction de sa sollicitation en cours de service.

La pratique montre fréquemment des longévités de plusieurs années sans changement de poudre.

## Charakteristische Eigenschaften

- $M$  linear über dem Erregerstrom einstellbar (Fig. 2)
- $M$  unabhängig von der Drehzahl einstellbar (Fig. 3)
- $M$  reproduzierbar in kurz hintereinander folgenden Zeitabschnitten
- Betrieb im Dauerschlupf möglich
- weicher Aufbau des Drehmomentes
- geräuscharmes Schalten

## Anwendungen

- Drehzahl- bzw. Zugspannungssteuerung bei Auf- und Abrollungen
- sanftes Beschleunigen von Antrieben (Anlaufkupplungen) (Fig. 4).
- Drehmomentbegrenzung (Sicherheitskupplungen)
- lastabhängige Drehmomentverstellung (Winden)
- Lasteinheit an Prüfständen u.v.m.

## Characteristics

- $M$  linear adjustable through field current (fig. 2)
- $M$  adjustable of speed (fig. 3)
- $M$  repeatable in short intervals
- Operation possible in permanent slip mode
- Soft acceleration of load
- Low-noise switching

## Applications

- Control of torque or tension force in case of winding and unwinding
- Smooth acceleration of inputs (starting clutches) (fig. 4).
- Torque reduction (safety clutches)
- Torque adjustment according to load (winches)
- Load generation and test benches and many other applications.

## Propriétés caractéristiques

- $M$  réglable linéairement via le courant d'excitation (fig. 2)
- $M$  réglable indépendamment de la vitesse (fig. 3)
- $M$  reproduit dans des laps de temps consécutifs brefs
- Possibilité d'utilisation en état de glissement permanent
- Constitution progressive du couple
- Commutation silencieuse

## Applications

- Commande de la vitesse ou de l'effort de traction lors d'enroulements et de déroulements
- Accélération progressive d'entraînements (embrayages de démarrage) (fig.4).
- Limitation de couple (embrayages de sécurité)
- Réglage du couple en fonction de la charge (treuils)
- Unité de charge sur les bancs d'essais et bien d'autres choses encore

In Fällen, wo eine Magnetpulver-Kupplung als Sicherheits- oder Sanftanlaufkupplung betrieben werden soll, genügt im allgemeinen die Auslegung nach dem erforderlichen Drehmoment. Bei häufig aufeinanderfolgenden Schaltvorgängen und im Dauerbetrieb muß eine Überprüfung der Wärmemenge erfolgen. Die zulässige Schlupfzeit  $t$  bis zum Erreichen einer Grenztemperatur läßt sich vereinfacht aus den auf S. 17 und 18 aufgeführten Verlustleistungskennlinien ermitteln. Je nach Betriebsart kann die Kupplung und Bremse entsprechend den folgenden Berechnungspunkten festgelegt werden.

### Auswahl der Baugröße

Auslegung unter Berücksichtigung des internationalen Meßsystems (SI).

Verwendete Formelzeichen

$M_K$ (Nm)	= Kennmoment (Tab. S. 21)
$M_{\text{Rest}}$ (Nm)	= Restmoment (Tab. S. 21)
$M_{\text{erf}}$ (Nm)	= erforderliches Moment
$M_a$ (Nm)	= Beschleunigungsmoment
$M_v$ (Nm)	= Verzögerungsmoment
$M_L$ (Nm)	= Lastmoment
$P$ (kW)	= Antriebsleistung
$P_{20}$ (W)	= Spulenleistung bei 20 °C (Tab. S. 21)
$P_v$ (W)	= Verlustleistung
$P_{\text{vzul}}$ (W)	= Zulässige Verlustleistung (Diagramme S. 17/18)
$P_{v\infty}$ (W)	= Dauerbetriebsverlust- leistung (Fig. 5 + 6)
$n$ ( $\text{min}^{-1}$ )	= Drehzahl
$n_{\text{zul}}$ ( $\text{min}^{-1}$ )	= Zul. Maximaldrehzahl
$n_a$ ( $\text{min}^{-1}$ )	= Primärteildrehzahl
$n_i$ ( $\text{min}^{-1}$ )	= Sekundärteildrehzahl
$\Delta n$ ( $\text{min}^{-1}$ )	= Relativdrehzahl ( $n_1 - n_2$ )
$K$ (2-6)	= Sicherheitsfaktor
$t_a$ (s)	= Beschleunigungszeit
$t_v$ (s)	= Verzögerungszeit
$t_o$ (s)	= Stillstandszeit
$t_B$ (s)	= Betriebszeit
$J$ ( $\text{kgm}^2$ )	= Trägheitsmoment
$v$ ( $\text{m/s}$ )	= Abzugsgeschwindigkeit
$D$ (mm)	= max. Durchmesser
$d$ (mm)	= min. Durchmesser
$F$ (N)	= Abzugskraft

### Aussetzbetrieb:

1. Bestimmung des erforderlichen Moments

$$M_{\text{erf}} = 9550 \frac{P}{n} K$$

In many cases where a magnetic particle clutch is used as a safety device or smooth start clutch, it is generally sufficient to select the clutch in accordance with torque requirements. However, with frequent successive operations, and in permanent slipping mode, the permissible heat dissipation must be checked. The permissible slip time  $t$  up to a limit temperature can easily be determined from the heat dissipation characteristics shown on pages 17 and 18. According to the operation mode, the clutch or brake can be selected in accordance with the following calculations.

### Selecting the size

Selection based on the SI system.

Formula signs used

$M_K$ (Nm)	= nominal torque (table p.21)
$M_{\text{rest}}$ (Nm)	= residual torque (table p.21)
$M_{\text{erf}}$ (Nm)	= required torque
$M_a$ (Nm)	= acceleration torque
$M_v$ (Nm)	= deceleration torque
$M_L$ (Nm)	= load torque
$P$ (kW)	= input power
$P_{20}$ (W)	= coil power at 20 °C (table page 21)
$P_v$ (W)	= heat dissipation
$P_{\text{vzul}}$ (W)	= permissible heat dissipation (diagram 17/18)
$P_{v\infty}$ (W)	= continuous heat dissipation (figs. 5 + 6)
$n$ ( $\text{rpm/min}^{-1}$ )	= speed
$n_{\text{zul}}$ ( $\text{rpm/min}^{-1}$ )	= maximum permissible speed
$n_a$ ( $\text{rpm/min}^{-1}$ )	= primary rotor speed
$n_i$ ( $\text{rpm/min}^{-1}$ )	= secondary rotor speed
$\Delta n$ ( $\text{rpm/min}^{-1}$ )	= relative speed ( $n_1 - n_2$ )
$K$ (2-6)	= safety factor
$t_a$ (s)	= acceleration time
$t_v$ (s)	= deceleration time
$t_o$ (s)	= standstill time
$t_B$ (s)	= operating time
$J$ ( $\text{kgm}^2$ )	= inertia
$v$ ( $\text{m/s}$ )	= unwind speed
$D$ (mm)	= maximum diameter
$d$ (mm)	= minimum diameter
$F$ (N)	= tension

### Intermittent operation:

1. Determining the required torque

Dans les cas où l'embrayage à poudre magnétique doit servir d'embrayage de sécurité ou bien en cas de démarrage progressif nécessaire, il suffira de sélectionner l'embrayage en fonction du couple nécessaire. En cas de commutation à intervalles extrêmement rapprochés et lors d'un fonctionnement en continu, il faudra vérifier la quantité de chaleur dissipée. Les courbes caractéristiques des pertes de puissance, visées aux pages 17 et 18, permettent de déterminer facilement le temps de glissement admissible jusqu'à ce que la température limite soit atteinte. Selon le type de fonctionnement, l'embrayage et le frein peuvent être déterminés grâce aux valeurs de calcul ci-dessous.

### Sélection de la taille

La détermination s'effectue en fonction du système international d'unités (SI).

Symboles d'unités appliqués

$M_K$ (Nm)	= couple nominal (tabl. page 21)
$M_{\text{rest}}$ (Nm)	= couple résiduel (tabl. p. 21)
$M_{\text{erf}}$ (Nm)	= couple nécessaire
$M_a$ (Nm)	= couple d'accélération
$M_v$ (Nm)	= couple de décélération
$M_L$ (Nm)	= couple charge
$P$ (kW)	= puissance d' entraînement
$P_{20}$ (W)	= puissance électrique à 20 °C (tabl. page 21)
$P_v$ (W)	= perte de puissance
$P_{\text{vzul}}$ (W)	= perte de puissance admisible (graphiques p. 17/18)
$P_{v\infty}$ (W)	= perte de puissance en fonctionnement continu (fig.5+6)
$n$ ( $\text{tr/min}$ )	= vitesse
$n_{\text{zul}}$ ( $\text{tr/min}$ )	= vitesse maxi admissible
$n_a$ ( $\text{tr/min}$ )	= vitesse d' élément primaire
$n_i$ ( $\text{tr/min}$ )	= vitesse d' élément secondaire
$\Delta n$ ( $\text{tr/min}$ )	= vitesse relative ( $n_1 - n_2$ )
$K$ (2-6)	= facteur de sécurité
$t_a$ (s)	= temps d' accélération
$t_v$ (s)	= temps de décélération
$t_o$ (s)	= temps d' arrêt
$t_B$ (s)	= temps de fonctionnement
$J$ ( $\text{kgm}^2$ )	= couple d' inertie
$v$ ( $\text{m/s}$ )	= vitesse de dissipation
$D$ (mm)	= diamètre maxi
$d$ (mm)	= diamètre mini
$F$ (N)	= force de dissipation


### Fonctionnement intermittent:

1. Détermination du couple nécessaire

Aufwicklung  
Abwicklung  
Beschleunigung und Abbremsen von Schwungmassen

Rewinding  
Unwinding  
Acceleration and deceleration of inertias

Enroulement  
Déroulement  
Accélération et freinage de masses d'inertie

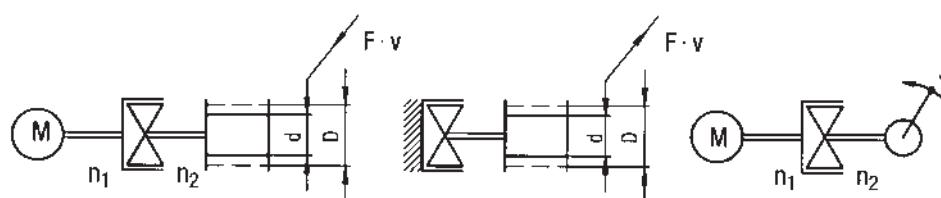

$$M_{L \max} = \frac{F \cdot D}{2000} \quad M_{\text{erf}} \leq M_K$$

## 2. Überprüfung der max. zul. Drehzahl

## 2. Checking the maximum permissible speed

## 2. Vérification de la vitesse maxi admissible

$$n_1 = n_2$$

$$n_{\max} = \frac{V \cdot 6 \cdot 10^4}{d \cdot \pi}$$

$$n_{2\max} = n_1$$

$$n_{2\max} = \frac{V_{\max} \cdot 6 \cdot 10^4}{d \cdot \pi}$$

$$n_{\min} = \frac{V \cdot 6 \cdot 10^4}{D \cdot \pi}$$

$$n_{\max} \leq n_{zul}$$

– 14.502.01 ... (04)  $\cong 3000 \text{ min}^{-1}$  / 14.512.01 ... (32)  $\cong$  Fig. 7 + 8  
 – 14.502.08 ... (32)  $\cong 1500 \text{ min}^{-1}$  / 14.501.03  $\cong 3000 \text{ min}^{-1}$

## 3. Überprüfung der Verlustleistung

## 3. Checking the heat dissipation

## 3. Vérification de la perte de puissance

$$P_V = F \cdot v$$

$$P_V = F \cdot v$$

$$P_V = \frac{1}{9,55} \cdot M_a (M_V / (n_1 - n_2))$$

Aufwicklung mit Kupplung  
Winding with clutch  
Enroulement avec embrayage

Abwicklung mit Bremse  
Unwinding with brake  
Déroulement avec frein

Allgemein  
General  
Formule générale

$$P_V < P_{Vzul}$$

## 4. Überprüfung des zul. Restmomentes

## 4. Checking the permissible residual torque

## 4. Vérification du couple résiduel admissible

$$M_{\min} = \frac{F \cdot d}{2000}$$

$$M_{\min} > M_{\text{Rest}}$$

Sollte  $M_{\min}$  kleiner  $M_{\text{Rest}}$  der gewählten Kupplung / Bremse sein, ist eine Untersetzung

$i > \frac{M_{\text{Best}}}{M_{\min}}$  vorzusehen.

Should  $M_{\min}$  be smaller than  $M_{\text{residual}}$  of the selected clutch or brake then a reduction ratio

$i > \frac{M_{\text{residual}}}{M_{\min}}$  has to be provided.

Lorsque  $M_{\min}$  est inférieur à  $M_{\text{Rest}}$  de l'embrayage (frein) choisi, le rapport de réduction doit être:

$i > \frac{M_{\text{Best}}}{M_{\min}}$

**Kurzzeitbetrieb mit Magnetpulver-Kupplung:**

Bestimmte Einsatzfälle von Magnetpulver-Kupplungen setzen sehr kurze Taktzeiten (< 5 min.) voraus.

Zur Ermittlung der Verlustleistung kann näherungsweise folgende Formel eingesetzt werden:

**Short term operation with magnetic particle clutches**

Certain applications of magnetic particle clutches require very short operating times (< 5 min.).

For the determination of the heat power loss, the following formula can be used:

**Fonctionnement discontinu avec embrayages à poudre magnétique**  
Certaines application d'embrayages à poudre magnétique impliquent des cadences extrêmement réduites (< 5 min.).  
L'équation suivante permet de déterminer, de manière approximative, la perte de puissance:

$$P_V = P_{V\infty} \cdot \frac{t_B + t_0}{t_B} \quad (P_{V\infty} \cong \text{Fig. 5 + 6})$$

Bei dauerndem Schlupfbetrieb von Kupplung oder Bremse ist eine gegenüber dem Aussetzbetrieb höhere Wärme abzuführen. Die den jeweiligen Betriebszuständen zugeordneten Diagramme ermöglichen eine einfache Ermittlung der zulässigen Verlustleistungswerte.

With continuous slip operation of clutch or brake, the higher heat dissipation must be considered. The diagrams related to the various operating states allow easy determination of the permissible heat dissipation values.

Un fonctionnement continu en glissement de l'embrayage et du frein peut produire une quantité de chaleur supérieure à celle obtenue lors d'un fonctionnement intermittent.

Les graphiques représentant les différents types de fonctionnement permettent de déterminer facilement les pertes de puissance admissibles.

**Niedrigstdrehzahl bei Schlupfbetrieb:**

In besonderen Fällen stellt sich die Forderung nach einer äußerst niedrigen Schlupfdrehzahl. Bei Drehzahlen < 10 min<sup>-1</sup> können sich Drehmomentschwankungen bemerkbar machen. Um dieses einzuschränken, sollte die Verbindung zu An- bzw. Abtrieb möglichst verdrehspielarm sein.

**Lowest possible speed during slip operation:**

In special cases, an extreme low slip speed is required. At speeds < 10 min<sup>-1</sup>, torque fluctuations may occur. In order to reduce these the connection with the input or output should be accomplished with the lowest possible backlash.

**Vitesse mini lors du fonctionnement en glissement:**

Dans certains cas particuliers, une vitesse de glissement extrêmement faible est impérative. Avec des vitesses < 10 t/min., on peut observer des variations du couple. Pour limiter ces variations, le raccordement à l' entraînement ou à la réduction doit présenter le jeu de torsion le plus faible possible.

**Dauerbetrieb mit Magnetpulver-Kupplung**  
Berechnung der Verlustleistung

**Continuous operation with magnetic particle clutch**  
Calculating the heat dissipation

**Fonctionnement continu avec embrayage à poudre magnétique**  
Détermination de la perte de puissance

$$P_v = P_{20} + (M_{\text{Rest}} + M_L) \Delta n \cdot \frac{1}{9,55}$$

$$P_v \leq P_{v\infty}$$

( $P_{v\infty} \triangleq \text{Fig. 5 + 6}$ )

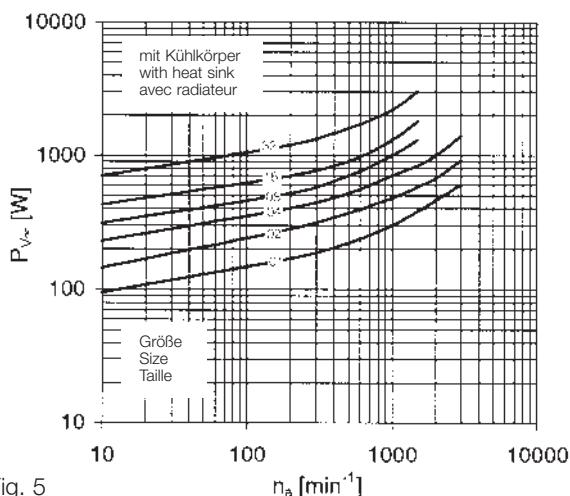


Fig. 5

Die Diagramme Fig. 5 + 6 zeigen für Magnetpulverkupplungen die Abhängigkeit der max. zulässigen Dauer-Verlustleistung  $P_{v\infty}$  von der Drehzahl  $n_a$  des Primärbauteils.

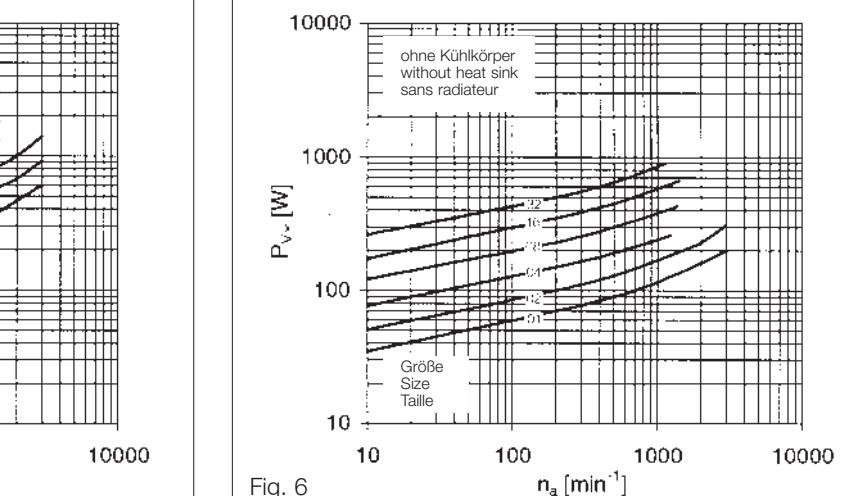


Fig. 6

The diagrams figs. 5 + 6 show the variations of the maximum permissible continuous heat dissipation with respect to the speed ( $n_a$ ) of the primary rotor for magnetic particle clutches.

Les graphiques 5 + 6 présentent, pour les embrayages à poudre magnétique, le rapport existant entre les pertes de puissance continues maxi admissibles  $P_v$  et la vitesse  $n_a$  de l'élément primaire.

**Dauerbetrieb mit Magnetpulver-Bremse**  
Berechnung der Verlustleistung

**Continuous operation with magnetic particle brake**  
Calculating the heat dissipation

**Fonctionnement continu avec frein à poudre magnétique**  
Détermination de la perte de puissance

$$P_v = M_L \cdot n_i \cdot \frac{1}{9,55}$$

$$M_{\text{erf}} \leq M_{\text{zul}}$$

( $M_{\text{zul}} \triangleq \text{Fig. 7 + 8}$ )

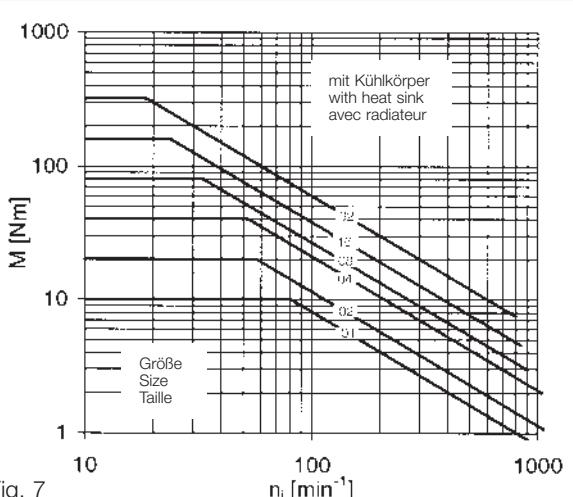


Fig. 7

Die Diagramme Fig. 7 + 8 zeigen die für Magnetpulver-Bremsen max. zul. Bremsmomente in Abhängigkeit von der Drehzahl  $n_i$  des Sekundärbauteils.

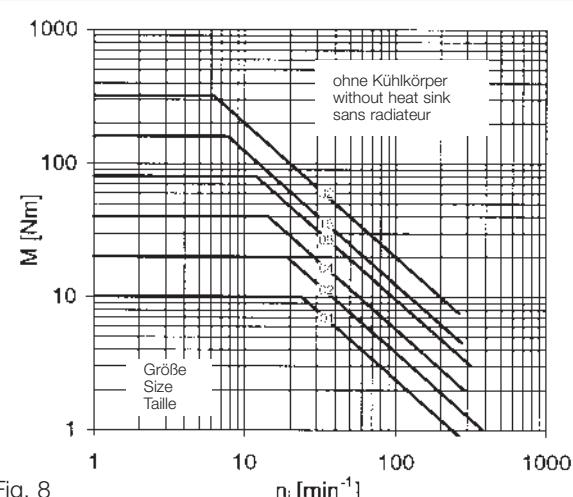


Fig. 8

The diagrams figs. 7 + 8 show the maximum permissible torques for magnetic particle brakes, depending on the secondary rotor speed  $n_i$ .

Les graphiques 7 + 8 présentent, pour les freins à poudre magnétique, le rapport existant entre les couples de freinage maxi admissibles et la vitesse  $n_i$  de l'élément secondaire.



**Abwicklung mit Magnetpulver-Bremse**  
Die Steuerung der Zugspannung bei Abwickelvorgängen beschreibt eine der typischen Einsatzfälle für Magnetpulver-Bremsen.  
Eine einfache Auslegung und Kontrolle der Magnetpulver-Bremsen ist mit Hilfe der nachfolgend dargestellten Geschwindigkeits-Kraft-Kennlinien möglich (Fig. 9 + 10).

#### Unwinding with magnetic particle brakes

The tension control especially for unwinding processes is one of the typical applications for magnetic particle brakes. Simple selection and control of magnetic particle brakes is possible with the aid of the following web speed and tension force characteristics (fig. 9 + 10).

#### Déroulement avec frein à poudre magnétique

Une application classique des freins à poudre magnétique est le réglage de la tension de traction, en particulier pour des procédés de déroulement.  
Les courbes caractéristiques vitesse/force de traction suivantes (fig. 9 + 10) permettent de déterminer et de contrôler le dimensionnement des freins à poudre magnétique.

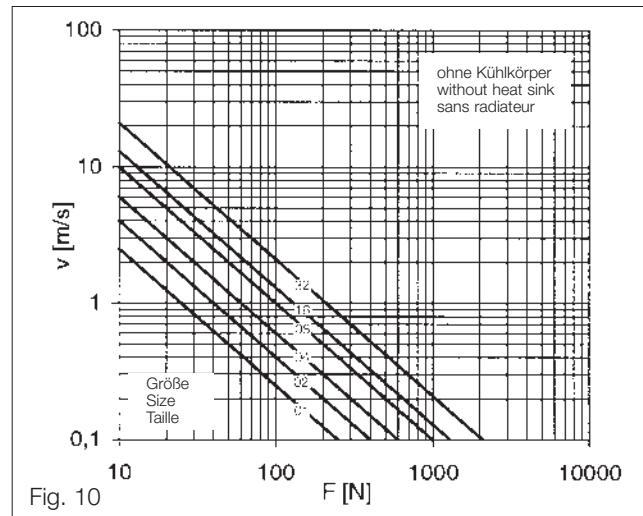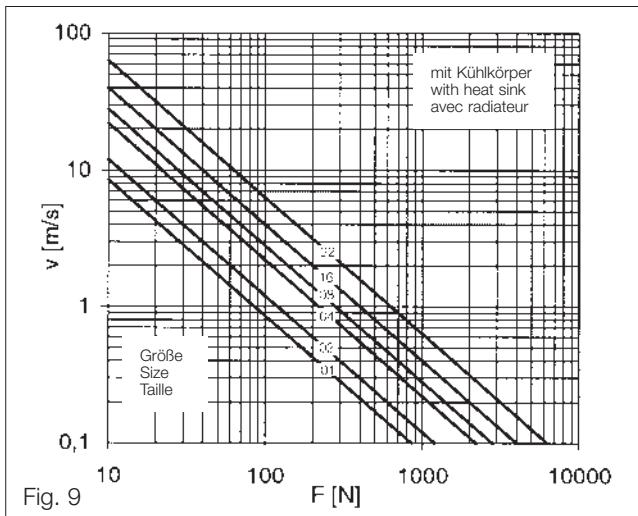

#### Berechnungsbeispiele Zugspannungssteuerung für Abwicklung:

Vor einer Druckmaschine soll die Zugspannung des abzuwickelnden Papiers konstant gehalten werden (Fig. 11). Hier empfiehlt sich der Einsatz einer Magnetpulver-Bremse und eines Regelgerätes Typ 14.422 mit Potentiometer.


#### Calculation examples Tension control for unwinding.

Within a printing machine system, the paper tension is required to remain constant (fig. 11). Here, the magnetic particle brake and the controller type 14.422 with a potentiometer is recommended.

#### Exemples de sélection Réglage de la tension de traction pour déroulement :

Sur une machine d'impression, la tension du papier à rouler doit être constante (fig. 11). Il convient d'utiliser, dans ce cas, des freins à poudre et un régulateur type 14.422 avec potentiomètre.

Fig. 11

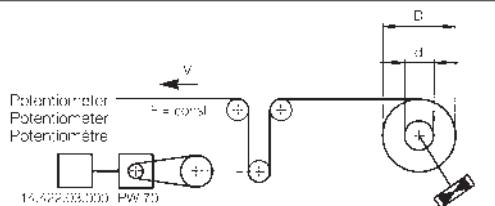

## Technische Daten

## Technical data

## Caractéristiques techniques

$$D = 1000 \text{ mm} \quad d = 120 \text{ mm} \quad F = 150 \text{ N} \quad V = 2 \text{ m/s}$$

$$1. M_{L\max} = \frac{F \cdot D}{2000} = \frac{150 \cdot 1000}{2000} = 75 \text{ Nm}$$

$$M_{\text{erf}} = M_{L\max} \cdot K = 75 \cdot 2 = 150 \text{ Nm}$$

$$M_{\text{erf}} \leq M_K$$

$$2. P_V = F \cdot v = 150 \cdot 2 = 300 \text{ W}$$

$$14.512.16.22 \quad M_K = 160 \text{ Nm} \quad P_{Vzul} = 400 \text{ W}$$

(Seite/page 21)

$$P_V \leq P_{Vzul}$$

$$3. M_{\min} = \frac{F \cdot D}{2000} = \frac{150 \cdot 120}{2000} = 9 \text{ Nm}$$

$$14.512.16.22 \quad M_R = 4,5 \text{ Nm}$$

(Seite/page 21)

$$M_R \leq M_{\min}$$

Gewählt wird eine Magnetpulver-Bremse Typ 14.512.16.22, Gleichspannung 24 V, Rotorbohrung 42 mm H7, Nut nach DIN 6885/1.

Selection: magnetic particle brake, type 14.512.16.22, 24 V DC, rotor bore 42 mm H7, keyway according to DIN 6885/1 (BS 4235).

Selection : frein à poudre magnétique type 14.512.16.22, tension continue 24 V, alésage rotor 42 mm H7, rainure selon DIN 6885/1.

**Abwicklung einer Papierrolle mit automatischer Bremsmomenteinstellung sowie Notbremsfunktion (Fig. 11).**  
Auch hier empfiehlt sich der Einsatz einer Magnetpulver-Bremse mit Regelgerät Typ 14.422.

#### Technische Daten

- Max. Rollendurchmesser 850 mm
- Min. Rollendurchmesser 100 mm
- Max. Masse der Rolle 250 kg
- Zugkraft 110 N  
mit Toleranz ± 30 %
- Abzugsgeschwindigkeit ca 5 m/s.
- Max. Bremszeit bei Not-Stop aus  $n_{\min}$  in 10 s mit der Möglichkeit der Haltefunktion

#### Auslegung

#### Unwinding of a paper reel with automatic brake torque adjustment as well as emergency brake function (fig. 11).

Here too, the use of a magnetic particle brake with controller type 14.422 is recommended.

#### Technical data

- max. reel diameter 850 mm
- min. reel diameter 100 mm
- max. mass of the reel 250 kg
- tension force 110 N  
tolerance of +/- 30%
- speed loss ca. 5m/s
- max. braking time at emergency stop from  $n_{\min}$  in 10 s, the possibility of holding function given.

#### Application examples

1. Max. Wickeldrehzahl / Max. winding speed / Vitesse d'enroulement maxi

$$n_{\max} = \frac{V_{\max} \cdot 60}{d_{\min} \cdot \pi} = \frac{5 \cdot 60}{0,1 \cdot \pi} = 955 \text{ min}^{-1} \quad \begin{matrix} V \text{ in m/s} \\ d \text{ in m} \end{matrix}$$

2. Min. Wickeldrehzahl / Max. winding speed / Vitesse d'enroulement mini

$$n_{\min} = \frac{V_{\min} \cdot 60}{d_{\max} \cdot \pi} = \frac{5 \cdot 60}{0,85 \cdot \pi} = 112 \text{ min}^{-1} \quad \begin{matrix} V \text{ in m/s} \\ d \text{ in m} \end{matrix}$$

3. Max. erforderliches Bremsmoment / Max. required brake torque / Couple de freinage maxi nécessaire

$$M_{\max} = F_{\max} \cdot \frac{d_{\max}}{2} = 143 \cdot \frac{0,85}{2} = 60 \text{ Nm} \quad \begin{matrix} F \text{ in N} \\ d \text{ in m} \end{matrix}$$

4. Min. erforderliches Bremsmoment / Min. required brake torque / Couple de freinage mini nécessaire

$$M_{\min} = F_{\min} \cdot \frac{d_{\min}}{2} = 77 \cdot \frac{0,1}{2} = 3,85 \text{ Nm} \quad \begin{matrix} F \text{ in N} \\ d \text{ in m} \end{matrix}$$

5. Verlustleistung / Power loss / Pertes de puissance

$$P_V = F \cdot V = 143 \cdot 5 = 715 \text{ W} \quad \begin{matrix} F \text{ in N} \\ V \text{ in m/s} \end{matrix}$$

6. Erforderliches Bremsmoment bei  $t = 10$  s / Required brake torque at  $t = 10$  s / Couple de freinage nécessaire pour  $t = 10$  s

$$J = \frac{1}{2} \cdot m \cdot \left(\frac{d}{2}\right)^2 = \frac{1}{2} \cdot 250 \cdot \left(\frac{0,85}{2}\right)^2 = 22,58 \text{ kgm}^2 \quad \begin{matrix} m \text{ in kg} \\ d \text{ in m} \end{matrix}$$

$$M_a = \frac{J \cdot n}{9,55 \cdot t} = \frac{22,58 \cdot 112}{9,55 \cdot 10} = 26,5 \text{ Nm} \quad \begin{matrix} J \text{ in kgm}^2 \\ n \text{ in min}^{-1} \\ t \text{ in s} \end{matrix}$$

#### Auswahl

Bestimmender Faktor für die Auswahl ist hier die abzuführende Wärme (Verlustleistung).

Es wird eine Magnetpulverbremse Typ 14.512.16.32 (also mit Fremdlüfter) ein Regelgerät – Einbau-Typ 14.422.01.042 mit Trafo Typ 14.422.02.230 sowie ein Tänzerpotentiometer ERPD0005K0006W (PW 70 A) ausgewählt.

#### Selection

In this case, the heat to be dissipated is the decisive factor for the following selection:

The magnetic particle brake type 14.512.16.32 (i.e. forced ventilated), installation of a controller type 14.422.01.042 with transformer type 14.422.02.230 as well as a dancer potentiometer ERPD0005K0006W (PW 70A).

#### Déroulement d'une bobine de papier avec réglage automatique du couple de freinage et fonction frein d'urgence (fig. 11).

Ici aussi, nous recommandons dans ce cas également l'utilisation de freins à poudre magnétique avec un régulateur type 14.422.

#### Caractéristiques techniques

- Diamètre de bobine maxi 850 mm
- Diamètre de bobine mini 100 mm
- Masse maxi de la bobine 250 kg
- Force de traction 110 N  
avec tolérance ± 30%
- Vitesse de dissipation env. 5 m/sec.
- Durée de freinage maxi pour un arrêt d'urgence à partir de  $n_{\min}$  en 10 s avec possibilité de fonction d'arrêt

#### Calcul

**Abwicklung einer Vorratsrolle mit Rollendickenabtastung** (Fig. 28)  
Es empfiehlt sich der Einsatz einer Magnetpulver-Bremse mit Regelgerät Typ 14.422.

**Technische Daten**

• Max. Rollendurchmesser	280 mm
• Min. Rollendurchmesser	80 mm
• Zugkraft	40-50 N
• Konstante Abzugsgeschwindigkeit	0,2 m/s.
• Drehmoment	1,6-7 Nm

**Auslegung****Unwinding of a stock reel with reel diameter sensor** (fig. 28).

The use of a magnetic particle brake with controller type 14.422 is recommended.

**Technical data**

• Max. reel diameter	280 mm
• Min. reel diameter	80 mm
• Tension force	40 - 50 N
• Constant output time	0,2 m/s.
• Torque	1,6 - 7 Nm

**Application example**

1. Max. Wickeldrehzahl / Max. winding speed / Vitesse d'enroulement maxi

$$n_{\max} = \frac{V_{\max} \cdot 60}{d_{\min} \cdot \pi} = \frac{0,2 \cdot 60}{0,08 \cdot \pi} = 48 \text{ min}^{-1}$$

*V* in m/s  
*d* in m

2. Min. Wickeldrehzahl / Max. winding speed / Vitesse d'enroulement mini

$$n_{\min} = \frac{V_{\min} \cdot 60}{d_{\max} \cdot \pi} = \frac{0,2 \cdot 60}{0,28 \cdot \pi} = 14 \text{ min}^{-1}$$

*V* in m/s  
*d* in m

3. Vorgabe / Presupposition / Prescrit

Max. Bremsmoment / Max. brake torque / Couple de freinage maxi 7 Nm  
Min. Bremsmoment / Min. brake torque / Couple de freinage mini 1,6 Nm

4. Verlustleistung / Power loss / Pertes de puissance

$$P_V = F \cdot V = 50 \cdot 0,2 = 10 \text{ W}$$

*F* in N  
*V* in m/s

**Auswahl**

Aufgrund dieser Werte kommen – je nach Anbaumöglichkeit – 2 Magnetpulverbremsen in Frage:

1: Magnetpulverbremse Typ 14.512.01.12 bei Verwendung auf der Wickelwelle  
Es sind jedoch sehr kleine Drehzahlen vorhanden. Diese haben die Tendenz zu leichten Drehmomentschwankungen, die durch den Einsatz einer Tänzerwelle aufgefangen werden könnten.

Der bessere Weg wäre jedoch der Einsatz von:

2: Magnetpulverkupplung  
Typ 14.501.03.11 als Bremse unter Festsetzung des Rotors:  
Zwischen der Abwickelwelle und der Bremse wäre dann allerdings eine Übertragung ins Schnelle, z. B. mit einem Zahnriemen von  $i = \text{ca. } 4$ , vorzusehen.  
Damit würde das kleine Drehmoment der Kupplung mit 2,5 Nm in dem richtigen Bereich liegen. Zusätzlich würde das Regelgerät Typ 14.422.01.042 mit Trafo Typ 14.422.02.230 ausgewählt; als Potentiometer das Tänzerpoti Typ ERPD0005K0006W (vorm. PW 70 A).

**Selection**

According to these data, two magnetic particle brakes are possible – depending on the possible attachments:

1. Magnetic particle brake type 14.512.01.12 – for use on the winding shaft. Very low speeds occur, which tend to produce light torque fluctuations. These could be brought under control by using a dancer shaft.

The more effective way would therefore be :

2. Magnetic particle clutch type 14.501.03.11 as brake by fixing the rotor:  
Between the unwinding shaft and the brake there would have to be a ratio to high speed, e.g. through a tooth belt, of  $i = \text{ca. } 4$ . Thereby, the low torque of the clutch (2,5 Nm) would be admissible. In addition, the controller type 14.422.01.042 with transformer type 14.422.02.230 would be selected; the potentiometer would be the dancer potentiometer type ERPD0005K0006W (before PW 70A).

**Déroulement d'une bobine d'alimentation avec mesure de l'épaisseur de bobine** (fig. 28)

Nous recommandons l'utilisation d'un frein à poudre magnétique avec régulateur type 14.422.

**Caractéristiques techniques**

• Diamètre maxi de la bobine	280 mm
• Diamètre mini de la bobine	80 mm
• Force de traction	40-50 N
• Vitesse de dissipation constante	0,2 m/s.
• Couple	1,6-7 Nm

**Calcul****Sélection**

Sur la base de ces valeurs, et en fonction des possibilités de montage, deux freins à poudre entrent en ligne de compte:

1: Frein à poudre magnétique type 14.512.01.12 pour une utilisation sur l'arbre d'enroulement. Les vitesses observées étant très minimales, elles tendent à provoquer de légères variations de couple qui peuvent être compensées par l'utilisation d'un arbre pantin.

Il serait plus judicieux d'employer:

2: Embrayage à poudre magnétique type 14.501.03.11 comme frein avec immobilisation du rotor:  
Il convient de prévoir une transmission par engrenage par ex. avec une courroie dentée de  $i = \text{env. } 4$  entre l'arbre de déroulement et le frein. Le faible couple de l'embrayage de 2,5 Nm se situerait ainsi dans le secteur correct. Par ailleurs, on devrait choisir le régulateur type 14.422.01.042 avec transformateur/type 14.422.02.230 et comme potentiomètre le potentiomètre pantin type ERPD0005K0006W (anc. PW 70A).

**Aufwicklung mit konstantem Zug**


Ein Material in Blattform aber unterschiedlicher Länge wird aneinandergeklebt und zusammen mit einer Trägerfolie aufgewickelt (siehe untenstehende Skizze). Von einer Spule (0) wird eine Trägerfolie durch eine Transportrolle 2 mit konstanter Geschwindigkeit abgezogen. Die unterschiedlichen Längen des zu klebenden Materials werden über Fotozellen erfaßt. Pneumatisch wird ein Bremsschuh 1 betätigt, der wiederum eine der Materialzuführung entsprechende Geschwindigkeit zuläßt. Zur Konstanthaltung der Zugkraft beim Aufwickeln wird der Spulendurchmesser abgetastet. Mit der Bewegung des Tasthebels wird ein Poti betätiggt. Hier wird die Drehmomenteneinstellung der Magnetpulverkupplung vorgenommen.

**Winding with continuous tension**

A material in sheet form and varying length is stuck together. It is wound together with a supporting film (see figure below). The supporting film is unwound in constant speed from a coil (0) through a transporting reel (2). The varying lengths of the material to be stuck together are registered by photo cells. Pneumatically brake shoe (1) is activated which again allows the speed that corresponds with the material feed. In order to guarantee the constant tension force during the winding process, the coil diameter is detected. By the motion of the push rod, a potentiometer is activated. At this point the torque adjustment of the magnetic particle clutch is being realised.

**Enroulement avec tension constante**

Un matériau, qui se présente sous forme de feuilles de tailles différentes qui doivent être collées les unes aux autres, doit être enroulé sur un film-support (voir schéma ci-dessous). A partir de la bobine (0), le film-support est entraîné à vitesse constante par le rouleau de transport (2). Les différentes longueurs du matériau à coller sont saisies par des cellules photoélectriques. Un sabot de frein (1) est actionné, pneumatiquement, pour conserver une vitesse constante correspondante à l'alimentation en matériau. Le diamètre de la bobine sera palpé pour permettre de maintenir constante la force de tension lors de l'enroulement. Le mouvement du levier d'exploration actionne un potentiomètre qui à son tour régulera le couple de rotation de l'embrayage à poussée magnétique.

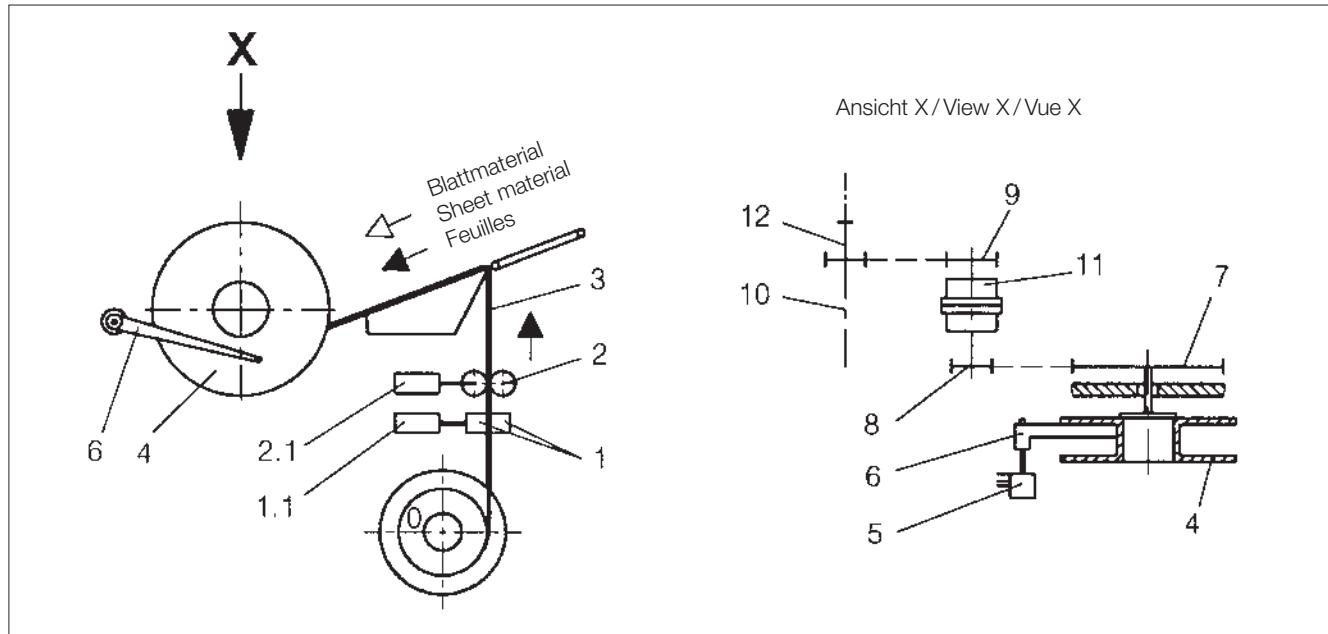**Weitere technische Daten**

- 0 = Spule für Trägerband
  - 1 = Bremsschuh
  - 1.1 = Pneumatikzylinder für Bremsschuh-betätigung  
Trägerfolientransporte  
 $v = 7 \text{ m/min} = \text{const.}$
  - 2 = Pneumatikzylinder für Betätigung  
Trägerfolientransport
  - 3 = Trägerfolie
  - 4 = Spule für Aufnahme von Trägerfolie,  
belegt mit aneinandergeklebten  
Tabakblättern
  - 5 = Poti zur Md-Einstellung der  
Magnetpulverkupplung (abhängig  
vom Stand des Abtasthebels)
  - 6 = Abtasthebel
  - 7 = Kettenrad 39 Zähne
  - 8 = Kettenrad 23 Zähne  $i_2 = 1,71$
  - 9 = Kettenrad 35 Zähne
  - 10 = Kettenrad 24 Zähne  $i_2 = 1,46$
  - 11 = Magnetpulverkupplung  
Typ 14.501.03.1.1
  - 12 = Antriebswelle n  $= 175 \text{ min}^{-1}$
- Drehzahl der Spule (4) bei d  $= 70 \text{ min}^{-1}$   
bei D  $= 28 \text{ min}^{-1}$
- Zugkraft bei Abwickeln 20 N  $= \text{const.}$   
max. Wickeldurchmesser D  $= 80 \text{ mm}$   
min. Wickeldurchmesser d  $= 32 \text{ mm}$

**Further technical data**

- 0 = coil for supporting band
  - 1 = brake shoe
  - 1.1 = pneumatic cylinder for activation of  
brake shoe  
supporting film transport  
 $v = 7 \text{ m/min} = \text{const.}$
  - 2 = pneumatic cylinder for transport of  
supporting film
  - 3 = supporting film
  - 4 = coil for winding the supporting film,  
occupied by stuck tobacco sheets
  - 5 = potentiometer for the adjustment of  
the Md of the magnetic particle  
clutch (dependent upon the position  
of the push rod)
  - 6 = push rod
  - 7 = sprocket wheel 39 cogs
  - 8 = sprocket wheel 23 cogs  $i_2 = 1,71$
  - 9 = sprocket wheel 35 cogs
  - 10 = sprocket wheel 24 cogs  $i_2 = 1,46$
  - 11 = magnetic particle clutch  
type 14.501.03.1.1
  - 12 = input shaft n  $= 175 \text{ min}^{-1}$
- Speed of the coil (4) at d  
at D  $= 70 \text{ min}^{-1}$   
 $= 28 \text{ min}^{-1}$
- Tension force  
while unwinding 20 N  $= \text{const.}$   
Max. winding diameter D  $= 80 \text{ mm}$   
Min. winding diameter d  $= 32 \text{ mm}$

**Autres caractéristiques techniques**

- 0 = Bobine pour bande porteuse
  - 1 = Sabot de frein
  - 1.1 = Vérin pneumatique actionnant le  
sabot de frein  
Transport du film-support  
 $v = 7 \text{ m/min.} = \text{const.}$
  - 2 = Vérin pneumatique actionnant le  
transport du film-support
  - 3 = Film-support
  - 4 = Bobine d'enroulement du film-sup-  
port, garni avec les feuilles de tabac  
collées les unes aux autres
  - 5 = Potentiomètre pour le réglage Md de  
l'embrayage à poudre magnétique  
(en fonction de la position du levier  
d'exploration)
  - 6 = Levier d'exploration
  - 7 = Roue dentée 39 dents
  - 8 = Roue dentée 23 dents  $i_2 = 1,71$
  - 9 = Roue dentée 35 dents
  - 10 = Roue dentée 24 dents  $i_2 = 1,46$
  - 11 = Embrayage à poudre magnétique  
Type 14.501.03.1.1
  - 12 = Arbre d'entraînement n  $= 175 \text{ min}^{-1}$
- Vitesse de la bobine (4) pour d  $= 70 \text{ min}^{-1}$   
pour D  $= 28 \text{ min}^{-1}$
- Force de traction pour  
enroulement 20 N  $= \text{const.}$   
Diamètre d'enroulement maxi D  $= 80 \text{ mm}$   
Diamètre d'enroulement mini d  $= 32 \text{ mm}$

**Auslegung****Application example****Calcul**

1. Min. Kupplungsdrehzahl / Min. clutch speed / Vitesse d'embrayage mini

$$n_{\min K} = d_{\max} \cdot i_2 = 28 \cdot 1,71 = 47,88 \text{ min}^{-1} \quad d \text{ in mm}$$

2. Max. Kupplungsdrehzahl / Max. clutch speed / Vitesse d'embrayage maxi

$$n_{\max K} = d_{\min} \cdot i_2 = 70 \cdot 1,71 = 119,7 \text{ min}^{-1} \quad d \text{ in mm}$$

3. Max. Drehmoment / Max. torque / Couple maxi

$$M_{\max} = F \cdot \frac{D}{2} = 20 \cdot \frac{0,08}{2} = 0,8 \text{ Nm} \quad F \text{ in N} \quad D \text{ in m}$$

4. Max. Kupplungsdrehmoment / Max. clutch torque / Couple d'embrayage maxi

$$M_{k\max} = \frac{M_{\max}}{i} = \frac{0,8}{1,71} = 0,47 \text{ Nm} \quad M_{\max} \text{ in Nm}$$

5. Min. Drehmoment / Min. torque / Couple mini

$$M_{\min} = F \cdot \frac{d}{2} = 20 \cdot \frac{0,032}{2} = 0,32 \text{ Nm} \quad F \text{ in N} \quad d \text{ in m}$$

6. Min. Kupplungsdrehmoment / Min. clutch torque / Couple d'embrayage mini

$$M_{k\min} = \frac{M_{\min}}{i} = \frac{0,32}{1,71} = 0,18 \text{ Nm} \quad M_{\min} \text{ in Nm}$$

7. Die Verlustleistung kann auf verschiedenen Wegen überprüft werden, z.B.

The heat dissipation may be controlled by different methods, e.g.  
Les pertes de puissance peuvent être contrôlées de différentes manières, par ex.

a)  $P_v = M \cdot \frac{\pi \cdot n}{30} = 0,47 \cdot \frac{\pi \cdot 119,7}{30} = 6 \text{ W}$   $M \text{ in Nm}$   
 $n \text{ in min}^{-1}$

b)  $V_{\text{Kuppl}} = v \cdot i_2 = 7 \cdot 1,71 = 11,97 \text{ V}$   $V \text{ in m/min.}$

$$P_v = \frac{F \cdot v}{60} \left( \frac{D}{d} - 1 \right) = \frac{20 \cdot 11,97}{60} \cdot \left( \frac{0,08}{0,032} - 1 \right) = 6 \text{ W} \quad F \text{ in N} \quad V \text{ in m/min.} \\ D \text{ in m} \quad d \text{ in m}$$

**Auswahl**

Gewählt wird die Kupplung Typ 14.503.03.11 mit einem Regelgerät – Einbau-Typ 14.422.01.042 mit Trafo Typ 14.422.02.230 sowie einem Tänzerpotentiometer ERPD0005K0006W (PW 70).

**Selection**

The clutch type 14.503.03.11 with controller, built-in type 14.422.01.042 with transformer type 14.422.02.230 as well as a dancer potentiometer ERPD0005K0006W (PW70) was selected.







**Sélection**

Nous recommandons d'opter dans ce cas pour l'embrayage type 14.503.03.11 avec un régulateur sur platine type 14.422.01.042 et transformateur type 14.422.02.20 ainsi qu'un potentiomètre partin ERPD0005K0006W (PW 70).

**Magnetpulverkupplung**  
Verlustleistungskennlinien

**Magnetic particle clutch**  
Heat dissipation characteristics






**Embrayages à poudre magnétique**  
Courbes caractéristiques des pertes de puissance

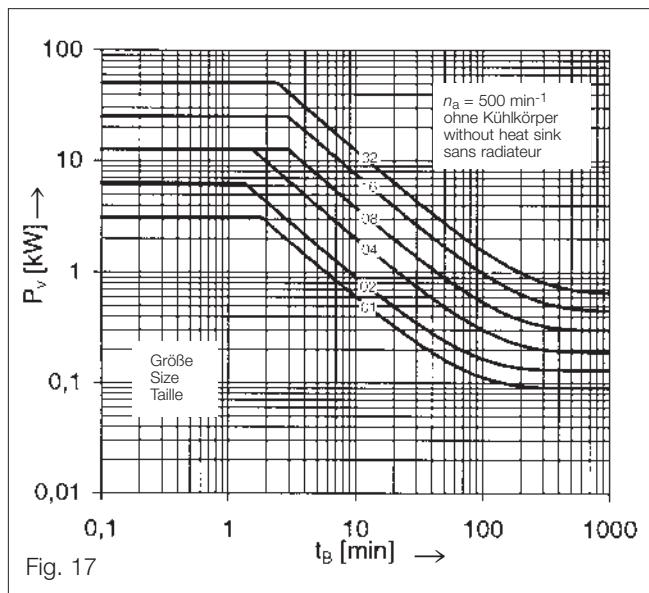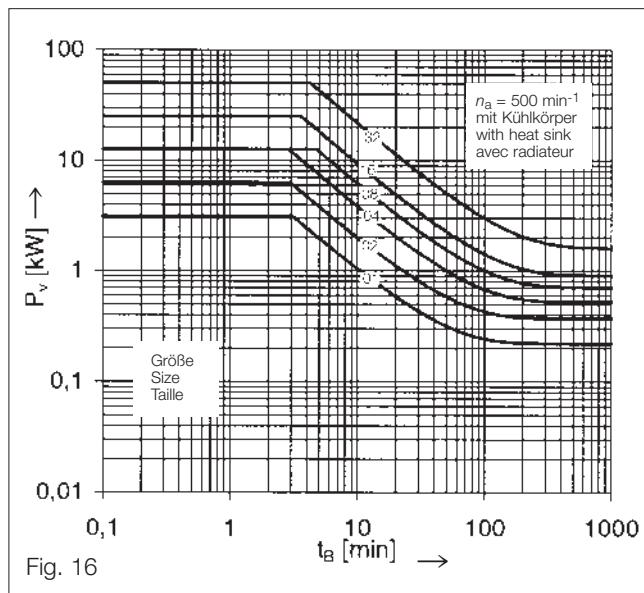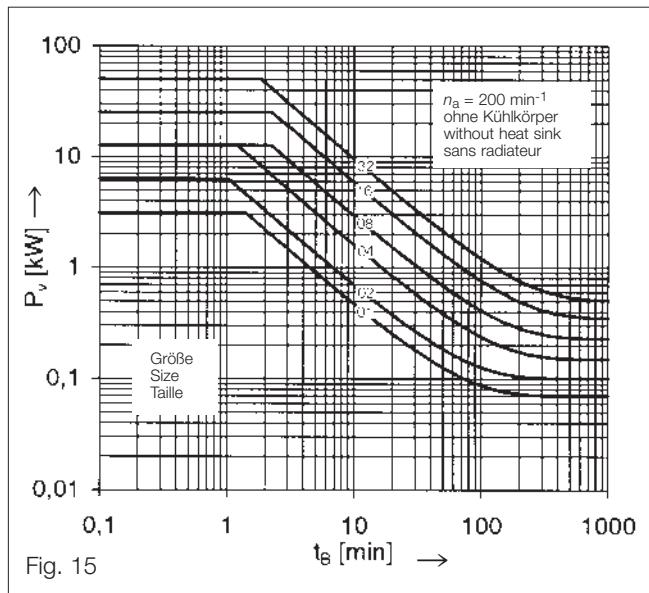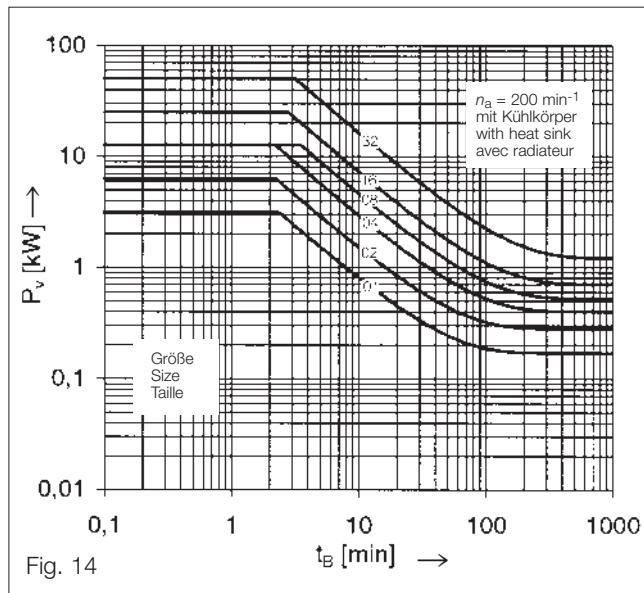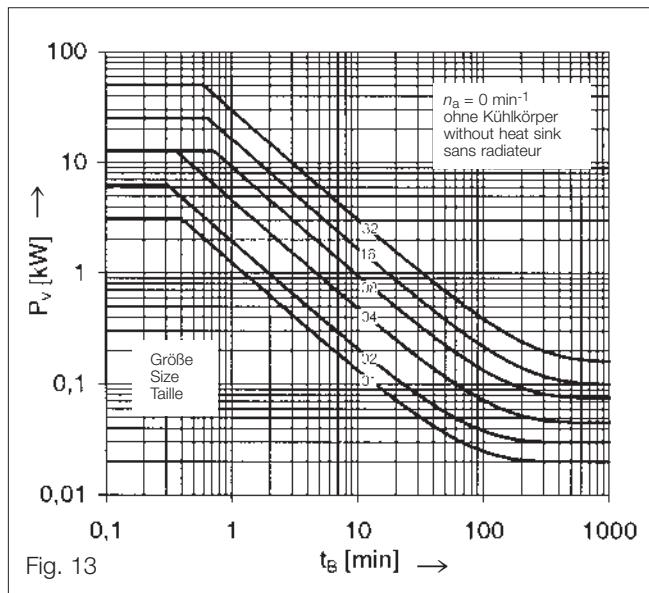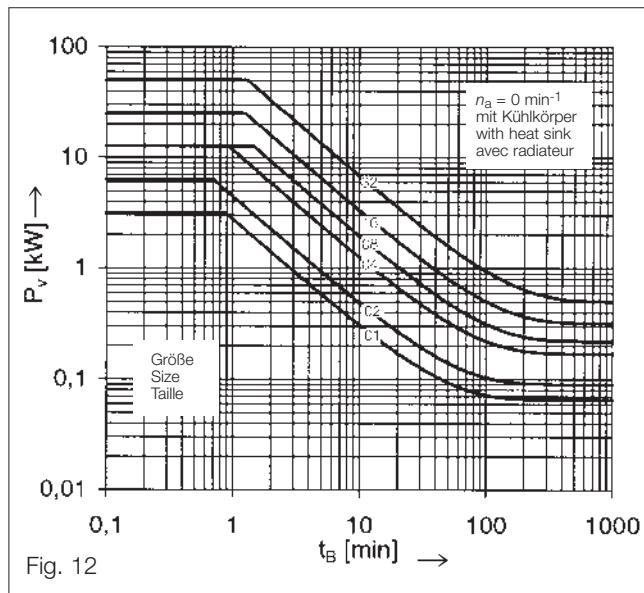

**Magnetpulverkupplung**  
Verlustleistungskennlinien

**Magnetic particle clutch**  
Heat dissipation characteristics

**Embrayages à poudre magnétique**  
Courbes caractéristiques des pertes de puissance

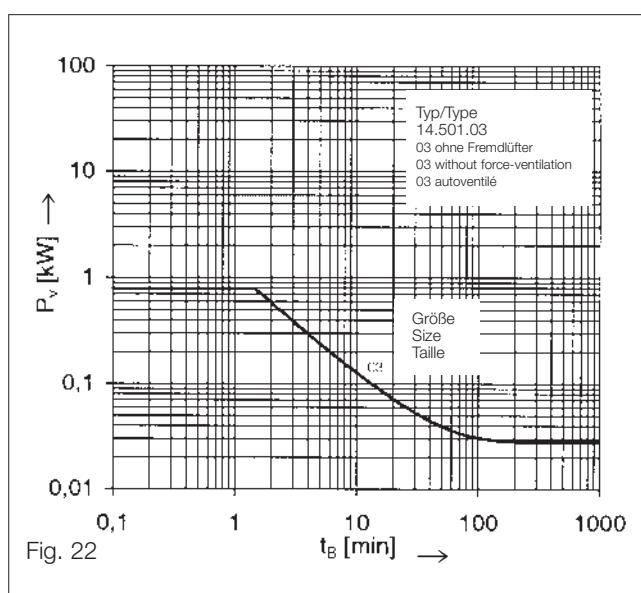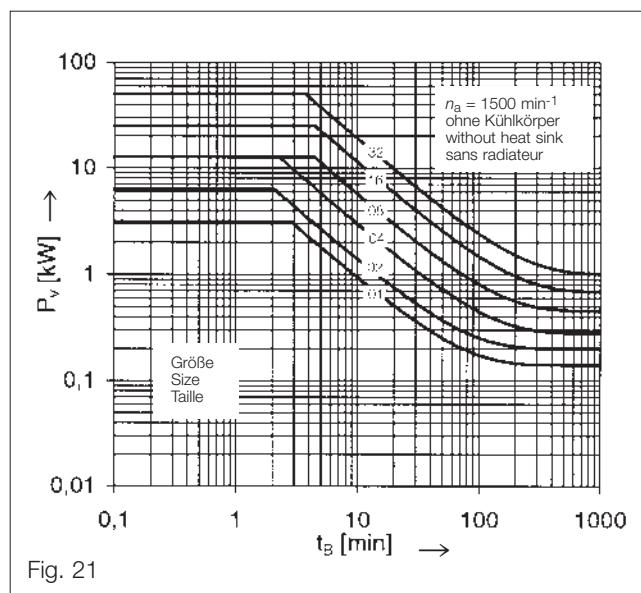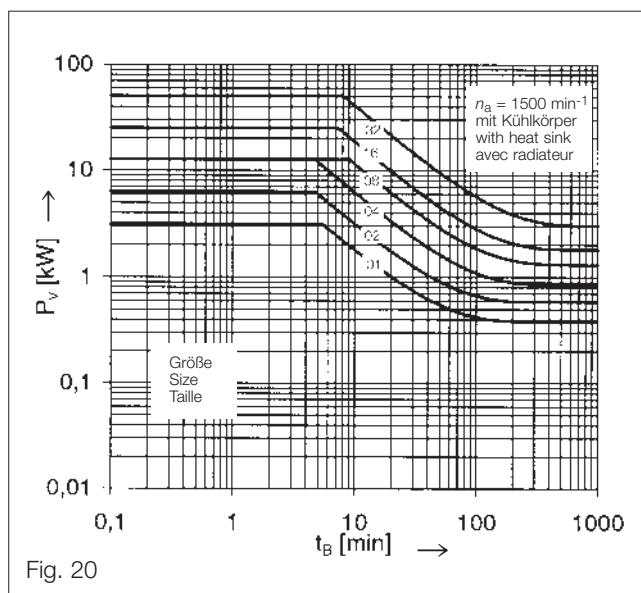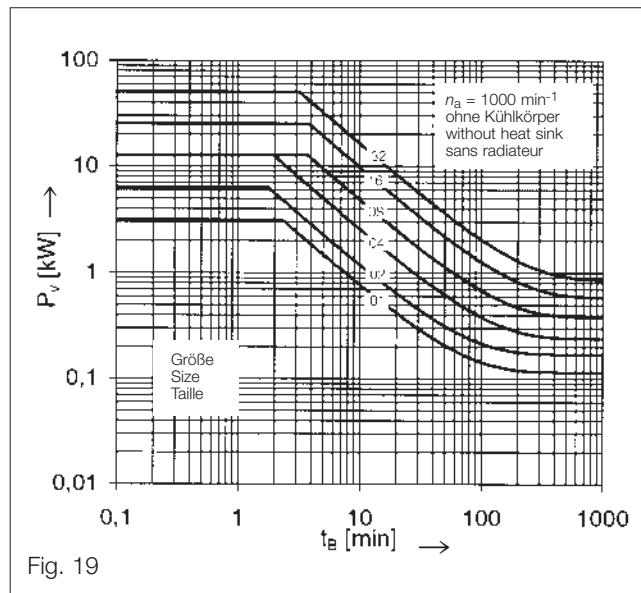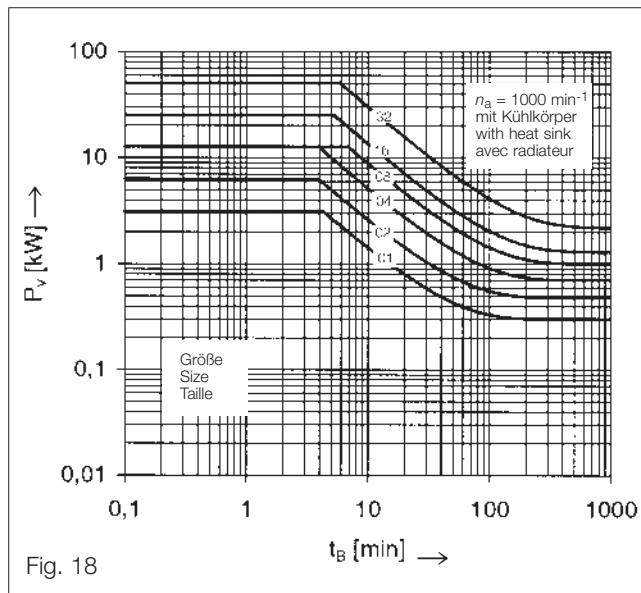

## Abmessungen




## Dimensions

## Dimensions

### Bauformen

### Designs

### Formes de construction

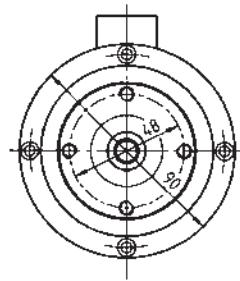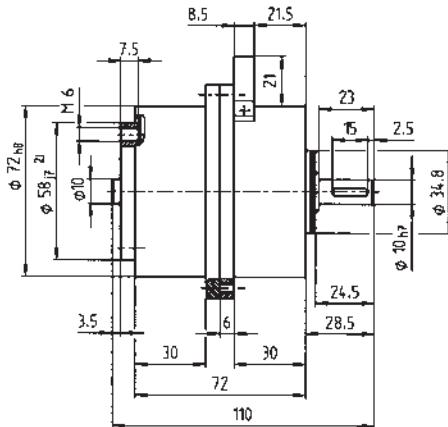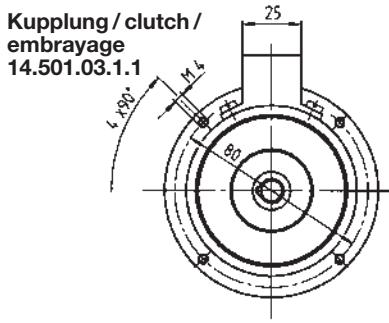


Welle mit Nut nach DIN 6885/1  
 $M_K = 2,5 \text{ Nm}$

Shaft with keyway to DIN 6885/1 (BS 4235)  
 $M_K = 2.5 \text{ Nm}$

Arbre avec rainure selon DIN 6885/1  
 $M_K = 2,5 \text{ Nm}$



### Bremse / brake / frein

14.512.□□.1.2(2.2)

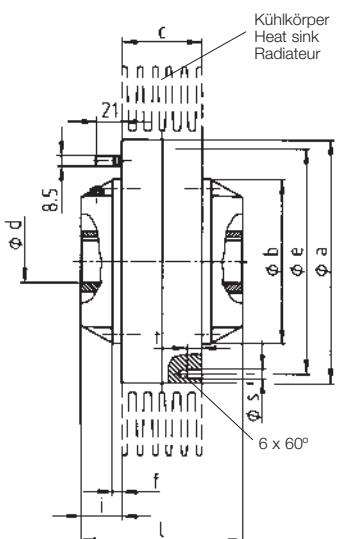

### Kupplung / clutch / embrayage

14.502.□□.1.2(2.2)

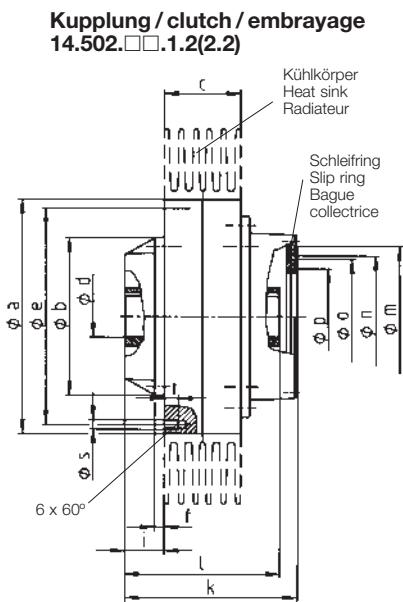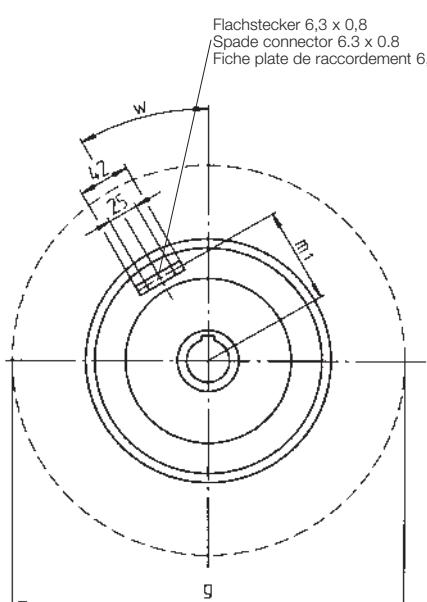

Größe Size Taille	$M_K$ Nm	$a_{S7}$	$b_{J7}$ <sup>2)</sup>	c	Standard		$d^{H7}$	max	e	f	g	i	k	l	$m_1$	m	n	o	p	q	s	t	w
					d	H																	
01	10	100	70	45	10	12	-	14 <sup>1)</sup>	90	5	160	20	97	85	39	76	62	58	44	12	M 5	10	44°
02	20	120	80	50	14	16	19	20	110	4	200	24	108	98	47	76	62	58	44	10	M 6	10	30°
04	40	150	96	60	19	22	-	24	135	5	250	24	119	108	58	76	62	58	44	11	M 6	10	30°
08	80	200	135	65	28	32	-	35	185	8	320	33,5	147	132	82,5	120	104	98	82	15	M 8	12	30°
16	160	250	180	70	35	38	-	42	235	8	400	28	140,5	126	106	120	104	98	82	14,5	M 10	14	30°
32	320	320	235	80	48	55	-	60	300	10	480	35	165	150	137	142	126	120	104	15	M 10	16	30°

Bohrungen mit Nut nach DIN 6885/1  
1) Bohrung mit Nut nach DIN 6885/3

Bores with keyway to DIN 6885/1 (BS 4235)  
1) Bores with keyway to DIN 6885/3

Alésages avec rainure selon DIN 6885/1  
1) Alésages avec rainure selon DIN 6885/3

2) Zentrierung und Planlauf der Anschraubfläche nach DIN 42955-R

2) Tolerances of mounting surface to  
DIN 42955-R

2) Centrage et planéité de la face de fixation  
selon DIN 42955-R



## Bauformen

## Designs

## Formes de construction

14.512.□□.3.2  
mit Fremdlüfter  
with blower  
avec ventilateur

$U = 230 \text{ V}/50 \text{ Hz}$   
 $P = 40 \text{ W}$

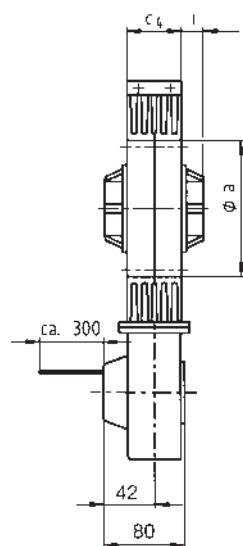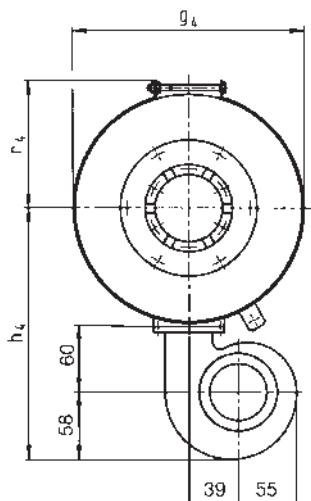

Größe Size Taille	$M_K$ Nw	a	c <sub>4</sub>	g <sub>4</sub>	h <sub>4</sub>	i	r <sub>4</sub>
02	20	120	50	204	240	24	115
04	40	150	60	254	264	24	141
08	80	200	65	324	298	33,5	176
16	160	250	70	404	338	28	218
32	320	320	80	484	378	35	258

## Zubehör


Zum Lieferumfang der Magnetpulverkuppelungen gehören folgende Bürstenhalter:

## Accessories

**Accessories**  
Magnetic particle clutches are supplied with the following brush holders:

Accessoires

**Accessoires**  
La livraison des embrayages à poudre magnétique comprend les supports balais suivants:

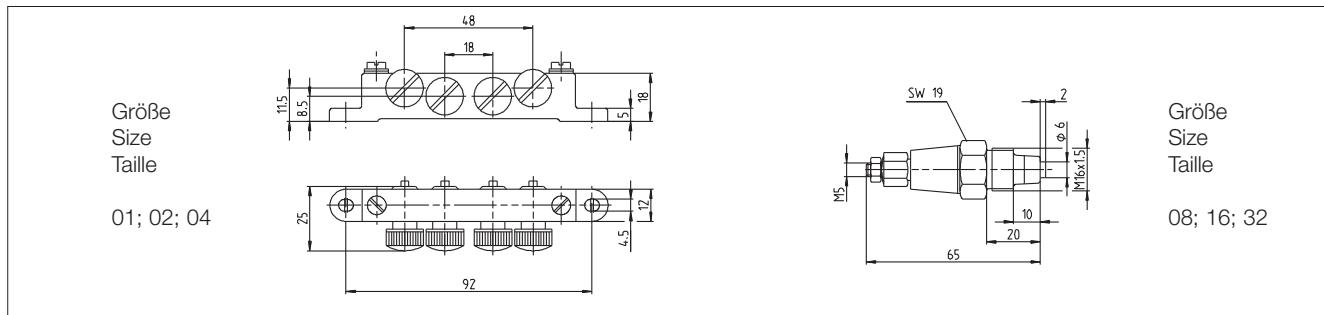

## **Regelgerät Typ 14.422**

Das Regelgerät ist separat zu bestellen.  
(siehe auch Beschreibung auf Seite 26).

## Controller type 14.422

The controller must be ordered separately (see also description on page 26).

## Régulateur type 14.422

Le régulateur doit être commandé séparément (voir également description page 26).

Bezeichnung	Description	Désignation	Abmessungen (L x B x T) Dimensions (L x W x D) Dimensions (L x L x P)	Gewicht Weight Poids
Einbaugerät ohne Trafo Typ 14.422.01	Control board without transformer type 14.422.01	Appareil sur platine sans transformateur type 14.422.01	170 x 115 x 45	0,25 kg
Trafo Typ 14.422.02	Transformer type 14.422.02	Transformateur type 14.422.02	84 x 76 x 95 mm	2,3 kg
Gehäusegerät Typ 14.422.04	Enclosed unit type 14.422.04	Appareils sous coffret type 14.422.04	320 x 215 x 145 mm	4,7 kg

	Größe Size Taille	$M_K$ Nm	$P_{20}$ W	$U$ V	$I_{20}$ A	$R$ $\Omega$	$t_1/t_2$ ms	$M_R$ Nm	$n_a$	0 min <sup>-1</sup>	1500 min <sup>-1</sup>	3000 min <sup>-1</sup>	$J_a$ $\text{kgm}^2$	$J_i$ $\text{kgm}^2$	m kg
										$P_v$ W	$P_v$ W	$P_v$ W			
Kupplung Clutch Embrayage	01	10	11	24	0,46	52,4	280/ 70 = 280/ 210 ~	0,6	●	20	140	200	$3,6 \cdot 10^{-3}$	$0,18 \cdot 10^{-3}$	2,7
	02	20	16	24	0,67	36,0	540/ 170 = 540/ 500 ~		●	65	380	700	$7,2 \cdot 10^{-3}$		3,6
	04	40	19	24	0,77	31,1	840/ 270 = 840/ 780 ~	2,0	●	30	200	310	$8,1 \cdot 10^{-3}$	$0,52 \cdot 10^{-3}$	4,4
	08	80	16	24	0,67	36,0	1600/ 500 = 1600/1400 ~		●	45	280 <sup>1)</sup>	*	$23 \cdot 10^{-3}$		8,4
	16	160	26	24	1,08	22,2	1600/ 1400 ~	3,0	●	170	840	1400	$51 \cdot 10^{-3}$	$1,7 \cdot 10^{-3}$	11,1
	32	320	28	24	1,17	20,6	1800/ 570 = 1800/1700 ~		●	75	450 <sup>2)</sup>		$76 \cdot 10^{-3}$		16,0
	16	160	26	24	1,08	22,2	1800/ 1700 ~	4,5	●	220	1300		0,15	$5,3 \cdot 10^{-3}$	20,8
	32	320	28	24	1,17	20,6	3000/ 930 = 3000/2700 ~		●	100	680 <sup>3)</sup>		0,19		25,8
Bremsen Brake Frein	01	10	11	24	0,46	52,4	280/ 70 = 280/ 210 ~	0,6	●	320	1800		0,39	$17 \cdot 10^{-3}$	34,4
	02	20	16	24	0,67	36,0	540/ 170 = 540/ 500 ~		●	160	1000 <sup>4)</sup>		0,59		40,0
	04	40	19	24	0,77	31,1	840/ 270 = 840/ 780 ~	2,0	●	500	3000		1,07	$68 \cdot 10^{-3}$	62,6
	08	80	16	24	0,67	36,0	1600/ 500 = 1600/1400 ~		●	25					2,4
	16	160	26	24	1,08	22,2	1600/ 1400 ~	3,0	●	85				$0,18 \cdot 10^{-3}$	3,3
	32	320	28	24	1,17	20,6	1800/ 570 = 1800/1700 ~		●	40					4,0
	16	160	26	24	1,08	22,2	1800/ 1700 ~	4,5	●	120				$0,52 \cdot 10^{-3}$	5,5
	32	320	28	24	1,17	20,6	3000/ 930 = 3000/2700 ~		●	60					7,8
Typ 14.501.03.11.	01	10	11	24	0,46	52,4	840/ 270 = 840/ 780 ~	0,6	●	220				$1,7 \cdot 10^{-3}$	10,5
	02	20	16	24	0,67	36,0	1600/ 500 = 1600/1400 ~		●	130					15,2
	04	40	19	24	0,77	31,1	1800/ 570 = 1800/1700 ~	3,0	●	400				$5,3 \cdot 10^{-3}$	20,0
	08	80	16	24	0,67	36,0	3000/ 930 = 3000/2700 ~		●	210					24,8
	16	160	26	24	1,08	22,2	3000/ 2700 ~	7,5	●	630				$17 \cdot 10^{-3}$	33,4
	32	320	28	24	1,17	20,6	300/ 90 = 300/ 260 ~		●	28					47,0
	Typ 14.501.03.11.	2,5	6	24	0,25	94,3	300/ 90 = 300/ 260 ~	0,10						$0,13 \cdot 10^{-3}$	$0,02 \cdot 10^{-3}$

\* nicht zutreffend

Beim Überschreiten der Drehzahl 1) 1240 min<sup>-1</sup>; 2) 1370 min<sup>-1</sup>; 3) 1410 min<sup>-1</sup>; 4) 1140 min<sup>-1</sup> wird die angegebene Verlustleistung bereits durch das Restmoment der Magnetpulvereinheit erreicht

● mit Kühlkörper  
 $P_{20}$  Spulenleistung bei 20°

$U$  Spulenspannung

$I_{20}$  Strom bei 20°

$R$  Widerstand

$t_1/t_2$  Schaltzeit

$M_K$  Kennmoment

$M_R$  Restmoment

$P_v$  Verlustleistung

$m$  Gewicht

$n_a$  Primärteildrehzahl

$J_a$  Trägheitsmoment Primärteil

$J_i$  Trägheitsmoment Sekundärteil

Mit einem Fremdlüfter kann bei den Magnetpulver-Bremsen ca. die 2,5fache Verlustwärme abgeführt werden.

\* not applicable

When the speed 1) 1240 min<sup>-1</sup>; 2) 1370 min<sup>-1</sup>; 3) 1410 min<sup>-1</sup>; 4) 1140 min<sup>-1</sup> is exceeded, the indicated heat dissipation is already reached by the residual torque of the magnetic particle unit.

● with heat sink

$P_{20}$  input power at 20°

$U$  Coil voltage

$I_{20}$  Current at 20°

$R$  Resistance

$t_1/t_2$  On-off cycle

$M_K$  Rated torque

$M_R$  Residual torque

$P_v$  Power loss

$m$  Weight

$n_a$  Primary component speed

$J_a$  Moment of inertia primary component

$J_i$  Moment of inertia secondary component

By using a blower on a magnetic particle brake, approximately 2.5 times more heat can be dissipated.

\* Non approprié

Lors du dépassement de la vitesse 1) 1240 min<sup>-1</sup>; 2) 1370 min<sup>-1</sup>; 3) 1410 min<sup>-1</sup>; 4) 1140 min<sup>-1</sup>, les pertes de puissance indiquées sont déjà obtenues par le couple résiduel de l'unité de poudre magnétique

● avec radiateur

$P_{20}$  Puissance électrique à 20°

$U$  Tension bobine

$I_{20}$  Courant à 20°

$R$  Résistance

$t_1/t_2$  Temps de manœuvre

$M_K$  Couple nominal

$M_R$  Couple résiduel

$P_v$  Perte de puissance

$m$  Poids

$n_a$  Vitesse de l'élément primaire

$J_a$  Couple d'inertie élément primaire

$J_i$  Couple d'inertie élément secondaire

Pour un frein électromagnétique à poudre, on peut augmenter la dissipation calorifique d'environ 2,5 fois, en montant une ventilation forcée.

### Moment in Abhängigkeit von der Temperatur und der Abnutzung des Pulvers

Bei den Magnetpulver-Kupplungen und -Bremsen stellt sich aufgrund des Temperaturanstiegs eine Erhöhung des Spulenwiderstandes ein. Den damit verbundenen Drehmomentverlauf zeigt die mit der Spulentemperatur abfallende Kennlinie in Fig. 23.

Durch die im Regelgerät 14.422 vorhandene Stromregelung wird auch bei unterschiedlichen Spulentemperaturen das Moment konstant gehalten.

Eine Abnutzung des Pulvers hat eine Drehmomentreduzierung zur Folge (Beispiel Fig. 24). Die Standzeit der Kupplung / Bremse ist abhängig von der Relativdrehzahl – Primär- und Sekundärbauteil – sowie vom Auslastungsgrad des Drehmoments der gewählten Kupplung bzw. Bremse.

Bei zu hoher Abweichung der Drehmomenteinstellung vom Nennmoment ist das Magnetpulver auszutauschen.

### Torque behaviour depending on temperature and the wear of the particles

With magnetic particle clutches and brakes, the coil resistance increases according to the temperature increase. As a result, the rated characteristics of the torque decrease with the coil's temperature (see fig. 23).



The controller 14.422 regulates the current and is therefore able to keep the torque constant even at varying coil temperatures. The wear of the particles results in a reduction of torque (example fig. 24). The stand-still time of the clutch or brake depends on the relative speed – primary and secondary components – as well as on the torque setting of the unit. If the deviation between the torque setting and the rated torque is too high, the magnetic particles must be replaced.

### Evolution du couple en fonction de la température et de l'usure de la poudre :

Dans les cas des embrayages et freins à poudre magnétique, l'augmentation de la température entraîne une augmentation de la résistance de la self et une diminution du couple (voir la fig. 23).

Grâce à la régulation du courant effectuée par le régulateur 14.422, le couple peut être maintenu constant même pour des températures de bobine différentes.




L'usure de la poudre entraîne une diminution du couple (exemple fig. 24). La longévité de l'embrayage (du frein) dépend de la vitesse relative - élément primaire et secondaire -, ainsi que de l'importance de la contrainte subie par l'embrayage ou le frein choisi. Lorsque l'écart entre le couple réglé et le couple nominal devient trop important, il faut changer la poudre magnétique.

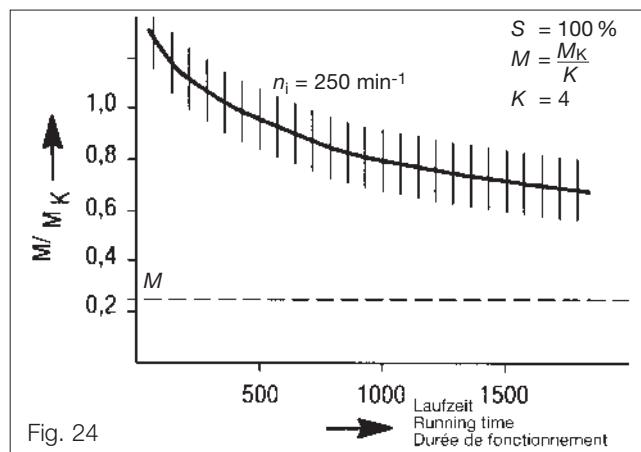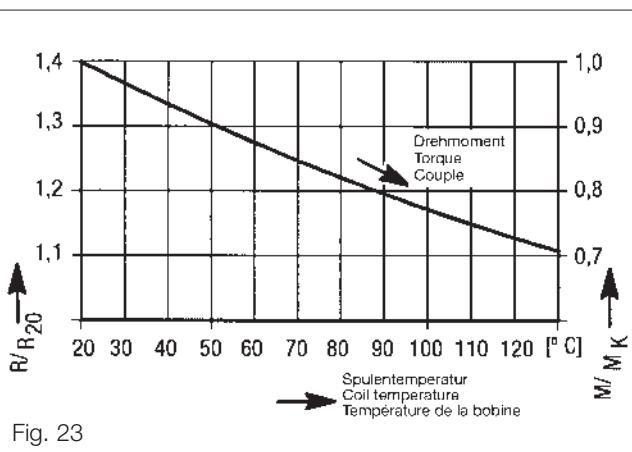

### Drehmoment in Abhängigkeit des fließenden Stromes

### Torque depending on current

### Couple en fonction du courant instantané

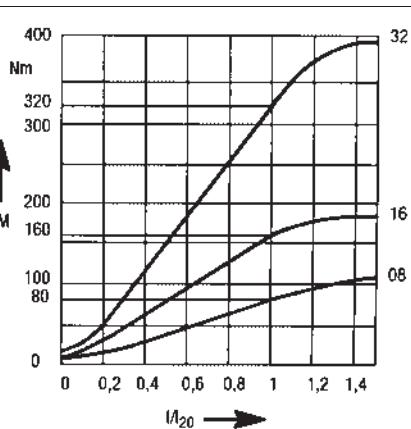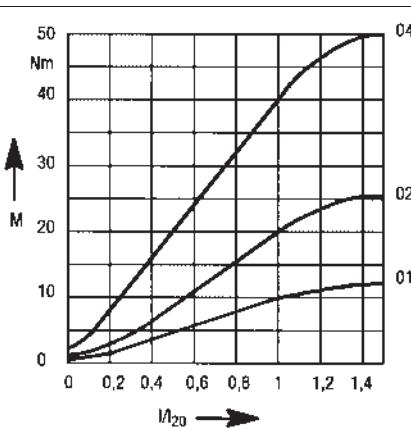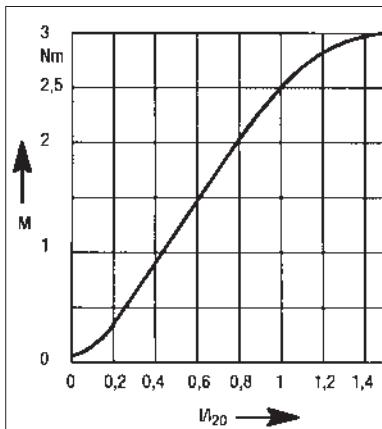

Typ 14.501.03.1.1

- $M$  = Drehmoment
- $M_K$  = Kennmoment
- $I$  = Strom
- $I_{20}$  = Nennstrom bei 20°
- $R$  = Spulenwiderstand
- $R_{20}$  = Nennwiderstand bei 20°
- $S$  = Schlupf
- $n_i$  = Sekundärteildrehzahl
- $k$  = Sicherheitsfaktor

Type 14.502.01(04).1.2(2.2)  
14.512.01(04).1.2(2.2)

- $M$  = Torque
- $M_K$  = Rated torque
- $I$  = Current
- $I_{20}$  = Nominal current at 20°
- $R$  = Coil resistance
- $R_{20}$  = Coil resistance at 20°
- $S$  = Slip
- $n_i$  = Secondary component speed
- $k$  = Security factor

Type 14.502.08(32).1.2(2.2)  
14.512.08(32).1.2(2.2)

- $M$  = Couple
- $M_K$  = Couple nominal
- $I$  = Courant
- $I_{20}$  = Courant nominal à 20°
- $R$  = Résistance bobine
- $R_{20}$  = Résistance nominale à 20°
- $S$  = Glissement
- $n_i$  = Vitesse de l'élément secondaire
- $k$  = Facteur de sécurité

## Einbau

Für der Einbau der Magnetpulver-Kupplungen und -Bremsen sind folgende Punkte zu beachten:

- Einbau und Einsatz in **horizontaler** Wellenlage. Die in Richtung der Wellenachse wirkende Beschleunigung muß kleiner als 1 g sein.
- Primärbauteil möglichst antriebsseitig anordnen (gute Wäremabfuhr durch schneller rotierendes Primärbauteil).
- Verbindung von zwei koaxialen Wellen setzt Kombination mit elastischer Kupplung voraus.
- Primärbauteil ist bei Funktion als Bremse festzusetzen, wobei Primär- und Sekundärbauteil genau fluchten müssen.
- Bürstenträger einschließlich Kohlen benötigen axialen Einbauraum. Justierung erforderlich.

## Assembly


It is important to observe the following when assembling the units:

- Assembly must be with **horizontal** shaft. The axial shock load on the unit must not exceed 1 g.
- The outer component should run at input speed if possible (this gives higher heat dissipation).
- Connection of two co-axial shafts requires a flexible coupling.
- Outer component must be fixed when used as a brake: ensure outer component and rotor are well aligned.
- Brush holders and carbons must be fitted axially; adjustment is not necessary.

## Montage

Lors du montage des embrayages et freins à poudre magnétique, il faut veiller aux conditions suivantes:

- Lors du montage et de l'installation, l'arbre doit être en position **horizontale**. L'accélération qui agit en direction de l'axe de l'arbre doit être inférieure à 1 g.
- L'élément primaire doit, de préférence, être monté du côté de l'entraînement. L'élément primaire tournant plus vite, une bonne dissipation calorifique sera ainsi garantie.
- La liaison de deux arbres coaxiaux nécessite l'emploi d'un accouplement élastique.
- Dans le cas d'un frein, l'élément primaire doit être monté serré. Dans ce cas, le primaire et le secondaire doivent être parfaitement alignés.
- Les supports balais et les balais doivent être montés en position axiale. L'ajustage est nécessaire.

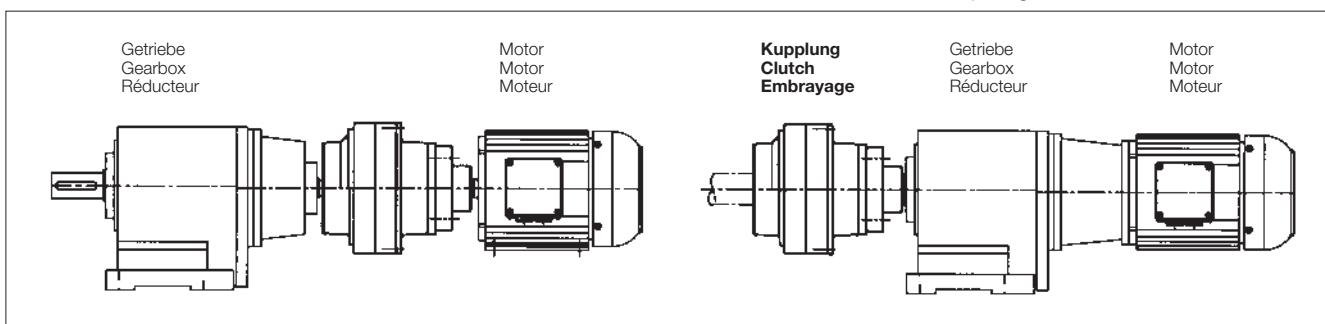

### Anschluß

Der Anschluß erfolgt grundsätzlich an Gleichspannung; bei der Magnetpulver-Kupplung über Schleifringe, bei der Magnetpulver-Bremse über den am Magnetgehäuse befestigten Doppelflachstecker (6,3 x 0,8).

Bei Speisung aus dem 230 V Netz ist ein Trafogleichrichterbausatz erforderlich.

Eine einfache Drehmomenteinstellung ist mit in Reihe geschalteten Potentiometern zu erreichen. Parallel geschaltete Potentiometer lassen einen größeren Regelbereich zu, sind jedoch leistungsstärker als in Reihe geschaltete Potentiometer zu wählen.

Auf richtige Potentiometerauslegung ist zu achten.

Die Nennspannung und das Kennmoment ist auf den kalten Zustand 20°C der Kupplung bzw. Bremse bezogen. Eine Erwärmung hat zur Folge, daß der Erregerstrom absinkt. Damit ändert sich auch das eingestellte Drehmoment. Abhilfe schafft eine Stromregelung, die bewirkt, daß während der gesamten Betriebsdauer proportional zur Temperatur ein konstantes Drehmoment selbst bei Niedrigstdrehzahlen erreicht wird.

Diese und weitere Funktionen erfüllt das Regelgerät Typ 14.422 (siehe Zubehör S. 26).

### Power supply

Electrical supply must always be direct current. Magnetic particle clutches have slip rings and brushes for electrical connection whereas brakes use a 1/4 inch spade plug and socket. With a mains supply of 230 V use a transformer rectifier unit.

Potentiometers connected in parallel permit a larger control range and are however more powerful than potentiometers connected in series. Please consider the right potentiometer design. The rated current and the rated torque refer to cold condition (20 °C) of the clutch or brake. A temperature rise causes a current decrease of the field thus changing the adjusted torque. A temperature proportional power control avoids this and ensures a constant torque even at low speeds during all phases of operation. These and further functions are fulfilled by the controller type 14.422 (for accessories, see page 26).

### Alimentation

Par principe, l'alimentation est en courant continu; elle s'effectue par l'intermédiaire des bagues collectrices, pour les embrayages à poudre magnétique, et d'une fiche plate bipolaire (6,3 x 0,8) fixée sur le corps inducteur, pour les freins.

Pour une alimentation par le réseau 230 V, il est nécessaire d'utiliser un transformateur-redresseur de courant. Un potentiomètre monté en série permet le réglage facile du couple. Les potentiomètres montés en parallèle autorisent une plage de réglage plus étendue mais doivent alors être d'une puissance supérieure à celle des potentiomètres montés en série. Il est important de veiller à une sélection correcte de potentiomètre.

La tension nominale et le couple nominal sont indiqués pour des embrayages ou freins froids (20 °C). L'échauffement entraîne la diminution du courant d'excitation et modifie ainsi aussi la valeur du couple prégréglé. Pour corriger cet effet, il est nécessaire de monter une régulation du courant permettant d'assurer un couple constant par rapport à la température pendant toute la durée d'utilisation, même pour des vitesses extrêmement faibles. Le régulateur de type 14.422 (voir Accessoires, p. 26) assure ces fonctions et d'autres encore.

### Inbetriebnahme

Nach erfolgter Montage sind Magnetpulver-Kupplungen und Bremsen gemäß der mitgelieferten Anweisung in Betrieb zu nehmen.


### Commissioning

The magnetic particle clutches and brakes must be commissioned according to the separate instructions supplied with each unit.


### Mise en service

Une fois le montage terminé, les embrayages et freins à poudre magnétique doivent être mis en service conformément aux instructions jointes.


Aufwicklung mit Type 14.501.03  
Rewinding with type 14.501.03  
Enroulement avec type 14.501.03

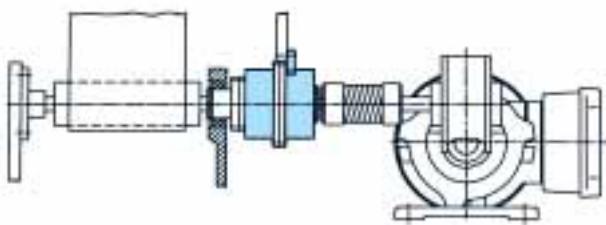


Aufwicklung mit Type 14.502  
Rewinding with type 14.502  
Enroulement avec type 14.502

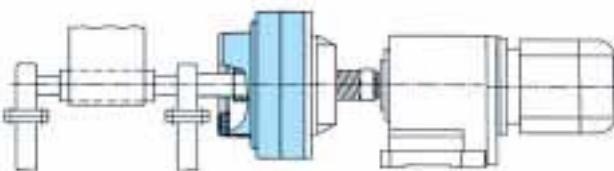


Aufwicklung mit Type 14.502  
Rewinding with type 14.502  
Enroulement avec type 14.502

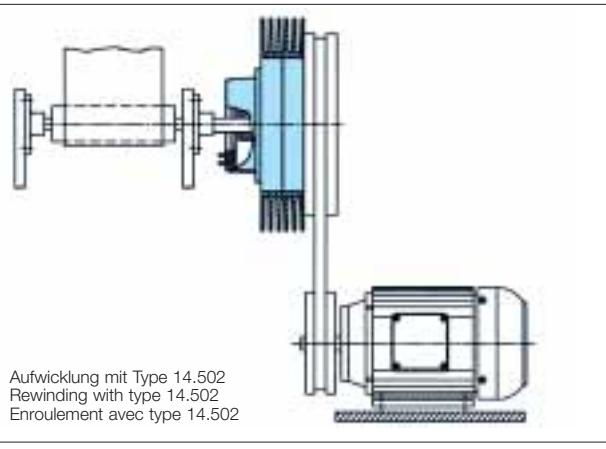

Sanftes Beschleunigen von Antrieben  
Smooth acceleration of drives  
Accélération progressive de systèmes d'entraînement

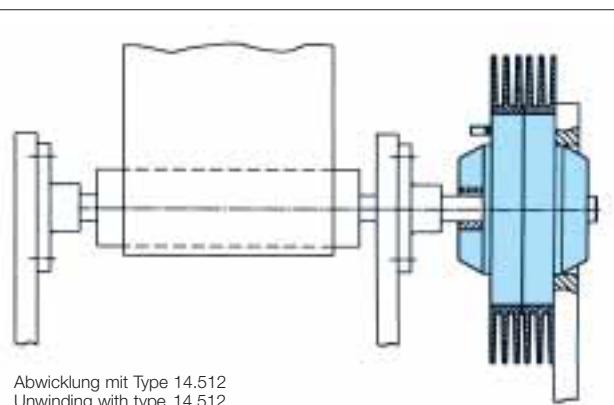


Abwicklung mit Type 14.512  
Unwinding with type 14.512  
Déroulement avec type 14.512

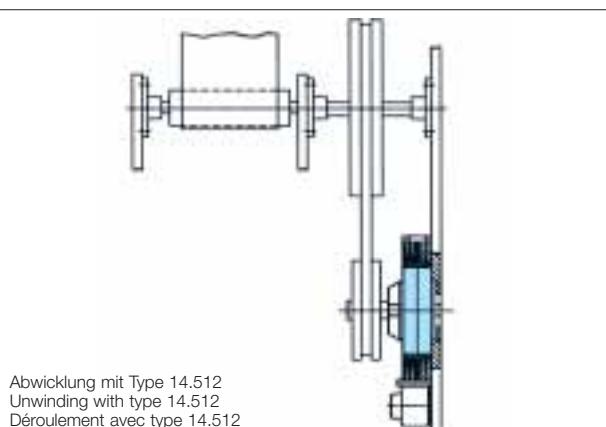

Abwicklung mit Type 14.512  
Unwinding with type 14.512  
Déroulement avec type 14.512

Motor- und Drehmomentprüfstand  
mit Type 14.512  
Motor and torque test-bay  
with type 14.512  
Banc d'essais pour moteur et mesure  
de couple avec type 14.512

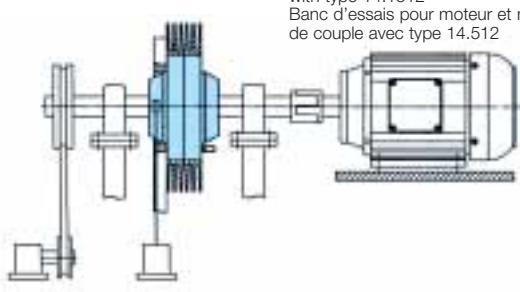


Tacho  
Tachogenerator  
Tachy





Meßdose  
Load cell

Mesure dynamique de couple

Motorprüfstand mit Type 14.501.03  
Motor test bay with type 14.501.03  
Banc d'essais pour moteur  
avec type 14.501.03

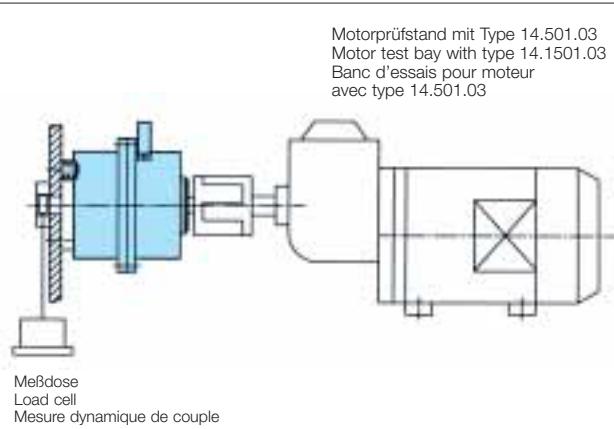

Meßdose  
Load cell  
Mesure dynamique de couple

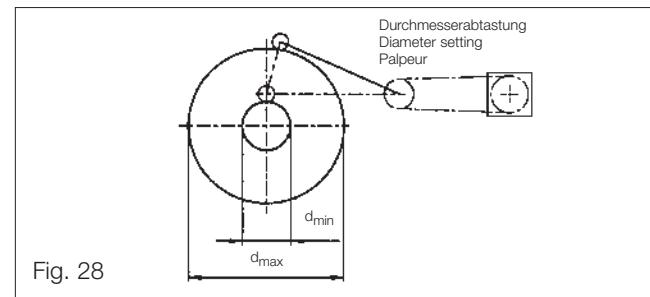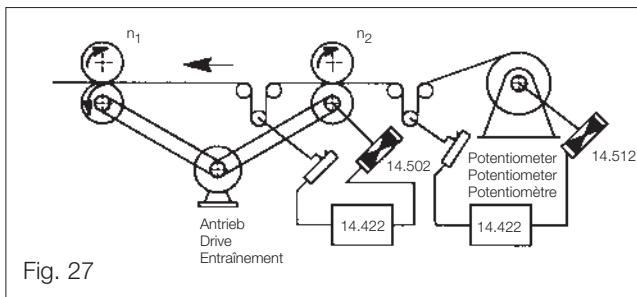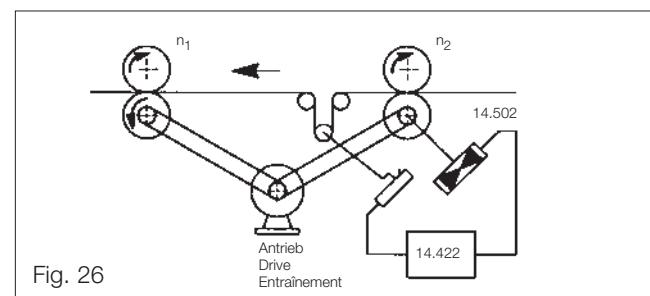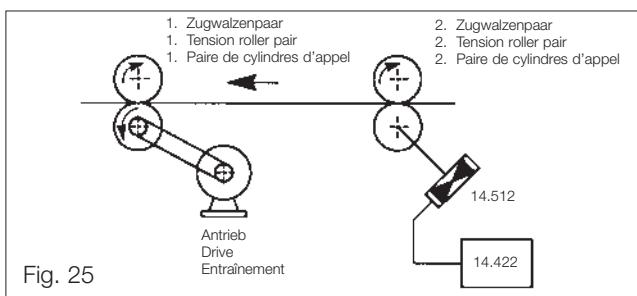

Bei der Verarbeitung von Papier-, Plastik- und Textilbahnen ist es unerlässlich, die Bahnspannung innerhalb der Be- oder Verarbeitungsstrecke konstant zu halten. Für langsam laufende Maschinen mit geringen Bahnspannungen genügt die Anordnung einer Magnetpulverbremse am zweiten Zugpaar nach Fig. 25. Das erforderliche Drehmoment wird mit einem Potentiometer am Regelgerät eingestellt. Die Bremse arbeitet im Dauerschlupf. Bei dieser Anordnung wird die gesamte Verlustleistung in Wärme umgesetzt.  
Erfolgt die Verarbeitung des Materials taktweise, ist vor dem zweiten Zugwalzenpaar ein vertikal beweglicher Tänzer vorzusehen (Fig. 26). Entsprechend dem Tänzerweg wird die elektrische Spannung an der Magnetpulverkupplung mit Potentiometer oder induktivem Weggeber verstellt. Eine Bremse an der Wickelwelle wird jedoch dann notwendig, wenn der Nachlaufweg vor allem bei schnell laufenden Maschinen begrenzt werden muß. Hier empfiehlt sich ebenfalls eine Magnetpulverbremse mit einer Tänzersteuerung Fig. 27 oder einer Durchmesserabstastung Fig. 28. Der Tänzer soll die Bremse nur bei Maschinenstop schalten. Da nicht dauernd gebremst wird, erfolgt die Auslegung nach dem erforderlichen Drehmoment. Analog zur Abwicklung nach Bild 26 kann auch die Aufwicklung erfolgen, jedoch nur mit großer Verlustleistung, die in Wärme umgesetzt wird.

**Die Vorteile von Magnetpulverkupplungen und -Bremsen für die Konstanthaltung von Bahnspannungen liegen vor allem darin, daß die Bewegungsabläufe ruckfrei erfolgen. Gegenüber anderen Lösungen besteht ein deutlicher Preisvorteil.**

When processing paper, plastics or textiles, it is often necessary to keep the material tension constant within the complete processing line. For slow running machines and low tensions, the arrangement of a magnetic particle brake on a nip roll is sufficient (fig. 25). The torque is adjusted by a potentiometer on the controller. The brake operates in permanent slip mode and all power is dissipated as heat.  
If the material is processed in steps and not continuously, a vertically moving dancer arrangement can be fitted before the second tension roller (fig. 26). The voltage at the magnetic particle clutch is adjusted by a potentiometer or proximity detector proportional to the dancer position.  
In fast running machines, overrun often needs limiting and so a magnetic particle brake can be used on the unwinding shaft controlled by a dancer (fig. 27) or a diameter detector (fig. 28). The control should only operate the brake when the machine stops. As braking is not continuous, selection is made according to the required torque only.  
Fig. 26 shows an unwinding operation, but it can also be applied to rewinding. However, the heat dissipation of the clutch could be very high and the clutch needs to be selected carefully.


**Main advantages of magnetic particle clutches and brakes for tensioning webs are completely shock free movements and ensure lower costs compared with DC solutions.**

Lors du traitement de feuilles de papier, de plastique ou de textiles, il est indispensable de maintenir une tension constante de la bande dans la zone de façonnage ou de transformation. Pour les machines lentes à faibles tensions de bande, il suffit de prévoir un frein à poudre magnétique sur la deuxième paire de cylindres selon la fig. 25. Le couple requis est réglé une fois pour toutes sur le régulateur au moyen d'un potentiomètre. Dans cette configuration, le frein travaille en glissement permanent et toute la puissance dissipée est transformée en chaleur.  
En cas de travail cadencé, il faut prévoir devant la deuxième paire de cylindres d'appel un pantin à déplacement vertical (fig. 26). Selon la course du pantin, la tension de l'embrayage à poudre magnétique est modifiée par un potentiomètre ou un capteur inductif de déplacement.  
Un frein sur l'arbre d'enroulement est pourtant nécessaire, s'il faut limiter la course de ralentissement, notamment sur des machines à vitesse élevée. Dans ce cas aussi, un frein à poudre magnétique convient parfaitement, en combinaison avec une commande à pantin (fig. 27) ou une exploration du diamètre (fig. 28). Le pantin ne doit actionner le frein qu'en cas d'arrêt de la machine. Du fait qu'on ne freine pas en permanence, le dimensionnement se fait en fonction du couple requis.  
Le problème de l'enroulement peut être résolu de façon analogue à celui du déroulement représenté à la figure 26 mais avec une grande dissipation de puissance, transformée en chaleur.

**L'avantage des embrayages et freins à poudre magnétique pour le maintien de tensions de bandes constantes réside surtout dans le fait que les mouvements sont sans à-coups. L'avantage de prix par rapport à d'autres solutions est considérable.**

**Eigenschaften:**

Das Gerät 14.422 dient zur Erregung von Magnetpulver-Kupplungen und -Bremsen. Der Erregerstrom kann durch ein Tänzerpotentiometer oder eine Leitspannung beeinflußt werden. Am Sollwertpotentiometer wird das gewünschte Drehmoment bzw. der Erregerstrom eingestellt. Da mit einer Nenn-Ausgangsspannung von 24 V gearbeitet wird, ist das Gerät über den serienmäßig im Regelgerät 14.422 mitgelieferten Transformator an das Wechselstromnetz anzuschließen.

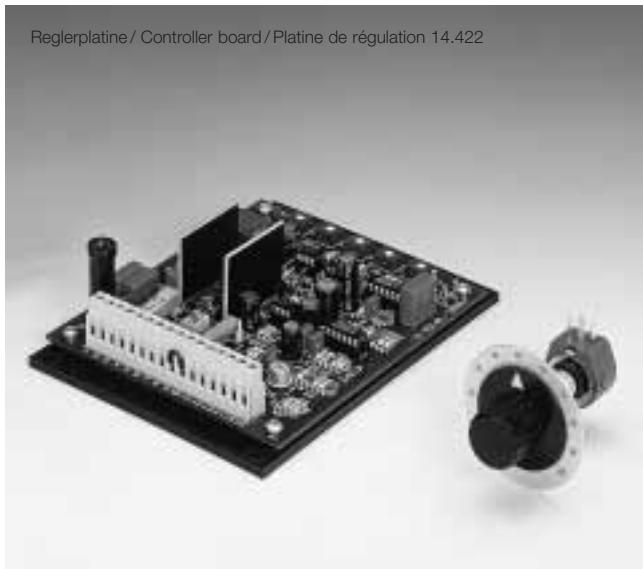
**Features:**

The Controller 14.422 serves to excite the magnetic particle clutches and brakes. The excitation current can be influenced by a dancer potentiometer or a master voltage. The setpoint potentiometer serves to set the required torque or exciting current. As a nominal output voltage of 24 V is required, the controller has to be adapted to the mains via the transformer supplied.

**Caractéristiques:**

L'excitation des embrayages et des freins à poudre magnétique s'effectue à l'aide du régulateur 14.422. Le courant d'excitation peut être influencé par l'intermédiaire d'un potentiomètre pantin. Le couple et le courant d'excitation sont réglés à l'aide du potentiomètre de consigne. La tension nominale de sortie étant de 24 V, l'appareil doit être relié au secteur monophasé par l'intermédiaire du transformateur (compris dans l'emballage).

Reglerplatine / Controller board / Platine de régulation 14.422

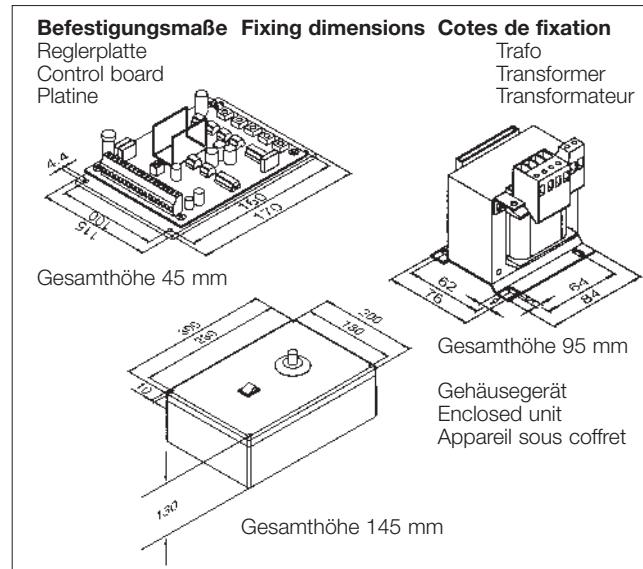**Funktion:**

Die eingebaute Stromregelung sorgt dafür, daß trotz veränderlicher Spulentemperatur und des daraus resultierenden unterschiedlichen Spulenwiderstandes immer der gleiche Strom fließt. Hierdurch wird das Drehmoment konstant gehalten.

Für bestimmte Einsatzfälle ist auch eine Regelung der Spannung (Fig. 29) durch einfaches Umschalten auf der Reglerplatine möglich.

**Function:**

The control board ensures that, despite varying coil temperature and the resulting variation in coil resistance, the current is constant. This enables the torque to be kept constant. For certain applications, it is also possible to control the voltage (fig. 29) only by changing a simple switch.

**Fonction:**


Le régulateur permet le passage d'un courant constant indépendamment des variations de température de la bobine, résultantes des variations de la valeur ohmique de cette dernière. Ainsi, le couple reste constant. Pour certaines applications, la régulation de la tension (fig. 29) peut s'effectuer au moyen d'une simple commutation sur la platine.

Reglerausgangsspannung in Abhängigkeit von der Erwärmung der Magnetpulverkupplung bzw. -Bremse.

The diagram shows the voltage behaviour at varying coil temperature.

Tension de sortie du régulateur en fonction de l'échauffement de l'embrayage (du frein) à poudre magnétique.

Fig. 29

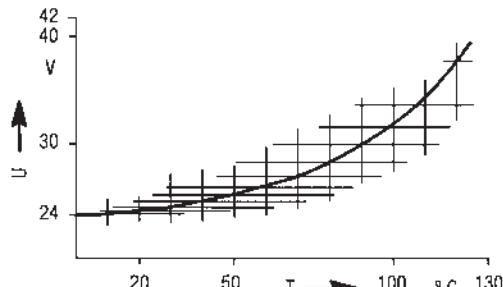**Das Regelgerät verfügt über weitere wichtige Einrichtungen:**

- Sollwertintegrator zum geführten Hoch- und Ablauf des Erregerstroms. Die Zeit ist am Trimmer einstellbar.
- Regelverstärker für eine Tänzerlagenregelung.
- Temperaturabsicherung durch einen Thermofühler an der Magnetpulver-Kupplung bzw. -Bremse. Bei zu hoher Gehäusetemperatur schaltet das Gerät selbstständig ab.
- Regelverstärker für Drehmoment- oder Drehzahlregelung.

**Other important features of the controller:**

- Setpoint integrator for controlled acceleration and deceleration of the excitation current. The time can be set at the trimmer.
- Control amplifier for a dancer position control system.
- Temperature monitoring through an optional thermal switch at the magnetic particle clutch or brake. Should the body temperature become too high, the controller simply switches off.
- Controller amplifier for torque or speed control.

**Autres éléments importants du régulateur**

- Intégrateur de valeur de consigne permettant une augmentation et une diminution suivies du courant d'excitation. Le temps peut être réglé à l'aide du trimmer.
- Amplificateur pour une régulation du potentiomètre pantin.
- Protection contre surtempérature par l'intermédiaire d'une sonde thermique sur l'embrayage ou le frein à poudre magnétique. L'appareil s'arrête automatiquement en cas de surtempérature du boîtier.
- Amplificateur de couple ou de régulation de vitesse.

Drehzahlregelung mit Tachorückführung  
Innerhalb eines begrenzten Drehzahlbereichs kann eine Drehzahlregelung durchgeführt werden. Die zur Regelung notwendige Spannung wird dem nachgeschalteten Tacho entnommen.  
Bei veränderlicher Last wird somit die geforderte Drehzahl konstant gehalten.

## Technische Daten

Anschlußspannung 50 / 60 Hz
Ausgangsspannung
Ausgangsstrom
Hoch- bzw. Ablaufzeit
Sollwert-Potentiometer
min. Tachospannung
max. Tachospannung
min. Leitspannung
max. Leitspannung
Umgebungstemperatur
Vorschalttrafo
Schutzart Gehäusegerät

Connecting voltage 50 / 60 Hz
Output voltage
Output current
Acceleration or deceleration time setpoint potentiometer
Minimum tacho voltage
Maximum tacho voltage
Minimum master voltage
Maximum master voltage
Ambient temperature
Isolation transformer
Enclosure enclosed unit

Tension de raccordement 50 / 60 Hz
Tension de sortie
Courant de sortie
Temps d'accélération / de décélération
Potentiomètre de valeur de consigne
Tension tachy mini
Tension tachy maxi
Tension pilote mini
Tension pilote maxi
Température ambiante
Transformateur primaire
Protection appareil sous coffret

U = 42 V
U <sub>A</sub> = 0,1 V - 30 V
J <sub>A</sub> = 2 A
T <sub>I</sub> = 0,5-20 s
R = 10 KΩ
U <sub>T</sub> min = 0 ÷ 5 V
U <sub>T</sub> max = 0 ÷ 100 V
U <sub>L</sub> min = 0 ÷ 5 V
U <sub>L</sub> max = 0 ÷ 100 V
T <sub>v</sub> max = 0-45 °C
P = 100 VA
U = 230 / 42 V
IP 22

Am Markt werden unterschiedliche Gebersysteme angeboten. Diese können über das Potentiometer U<sub>Leit</sub> an das Regelgerät 14.422 angepaßt werden. Es können Geber von beispielsweise 0–5 V, 0–10 V, 0–15 V bis maximal 0–100 V angeschlossen werden.

## Ausführungen

Es kann zwischen zwei verschiedenen Ausführungen gewählt werden:

1. Einbaugerät ohne Transformator  
Typ 14.422.01.042  
bestehend aus:  
– Reglerplatine  
– Sollwertpotentiometer mit Drehknopf und Skala
- 1.1 Netztransformator  
Typ 14.422.02.230  
230 / 42 V - 100 VA
2. Gehäusegerät 14.422.04.230  
bestehend aus:  
– Gehäusesatz mit Reglerplatine  
– Sollwertpotentiometer  
– Netztransformator 230 / 42 V - 100 VA

Bei Magnetpulverkupplungen mit Temperaturfühler ist unbedingt der innere Schleifring mit Klemme 3 des magneta-Regelgerätes 14.422 zu verbinden.

Speed control with tacho feedback  
Within the limited speed range, a speed control with feedback can be obtained. The necessary control voltage is supplied by the tacho generator.  
With varying load, the speed can therefore be kept constant.

## Technical data

On the market, different encoder systems are available. These may be adjusted to the controller 14.422 by use of the potentiometer U <sub>Leit</sub> . For example, encoders of 0-5 V, 0-10 V, 0-15 V up to max. 0-100 V may be connected.
Controller designs Two different designs are available:

1. Control board unit without transformer  
Type 14.422.01.042  
consisting of  
– control board  
– setpoint potentiometer with rotary button and scale
- 1.1 Mains transformer  
Type 14.422.02.230  
230 / 42 V - 100 VA
2. Enclosed unit 14.422.04.230  
consisting of  
– Built-in set with control board  
– Setpoint potentiometer  
– Mains transformer 230 / 42 V - 100 VA

For magnetic particle clutches with built-in temperature sensor, it is absolutely necessary to connect the inner collector ring to terminal 3 of the magneta controller 14.422.

Régulation de la vitesse avec retour tachy  
La vitesse peut être réglée à l'intérieur d'une plage déterminée. Le tachy monté en aval fournit la tension nécessaire au réglage.  
Dans le cas de charges variables, la vitesse demandée sera ainsi maintenue constante.

## Caractéristiques techniques


Différents systèmes transmetteurs sont proposés sur le marché. Ils peuvent être adaptés au régulateur 14.422 à l'aide du potentiomètre U <sub>pilot</sub> .
Il est possible de raccorder des transmetteurs par ex. de 0-5 V, 0-10 V, 0-15 V jusqu'à 0-100 V maxi.

## Versions

Deux versions sont possibles:

1. Appareil sur platine sans transformateur  
Type 14.422.01.042  
comprenant  
– platine de régulation  
– potentiomètre de valeur de consigne avec bouton et échelle graduée
- 1.1 Transformateur réseau  
Type 14.422.02.230  
230 / 42 V - 100 VA
2. Appareil sous coffret 14.422.04.230  
comprenant  
– boîtier avec platine de régulation  
– potentiomètre de valeur de consigne  
– transformateur réseau  
230 / 42 V - 100 VA

Pour les embrayages à poudre magnétique avec contrôle thermique, il est absolument nécessaire de relier la bague collectrice à la borne 3 du régulateur magneta 14.422.

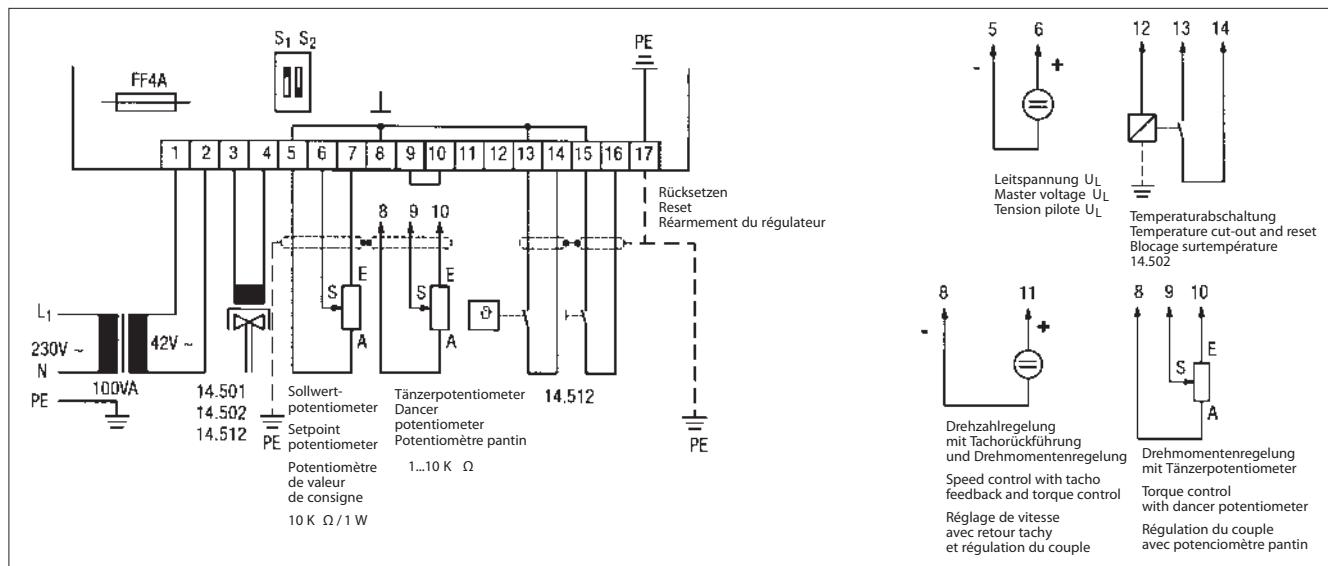

**Drahtdrehwiderstand Typ****ERPD0005K0006W (PW 70 A) (Fig. 30)**

Dieses Gehäusepotentiometer zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

- Widerstandswert  $5k\Omega \pm 1\%$  auf  $350^\circ$
- Hohe Auflösung
- Linearität
- Kontaktsicherheit
- Hohe Lebensdauer

Das gegen äußere Umwelteinflüsse unempfindliche Aluminiumgehäuse ist mit einer Rutschkupplung ausgestattet. Eine Überdrehung ist ausgeschlossen.

Dieses Gerät ist als Tänzerpotentiometer einsetzbar.

**Rotary potentiometer****ERPD0005K0006W (PW 70 A) (fig. 30)**

This encased potentiometer has the following features:

- resistance  $5k\Omega \pm 1\%$  to  $350^\circ$
- high resolution
- linearity
- safe contacts
- long life

The aluminium housing is insensitive to environmental influences and equipped with a slipping clutch. Overspeeding is impossible.

This device can be used as dancer potentiometer.

**Potentiomètre bobiné type****ERPD0005K0006W (PW 70 A) (fig. 30)**

Le potentiomètre bobiné sous boîtier se caractérise par les données suivantes :

- valeur ohmique  $5k\Omega \pm 1\%$  à  $350^\circ$
- haute résolution
- linéarité
- sécurité des contacts
- longévité importante

Le boîtier en aluminium est insensible aux influences environnementales nocives.

Il est équipé d'un accouplement à friction.

La survitesse est exclue.

L'appareil peut être utilisé comme potentiomètre.

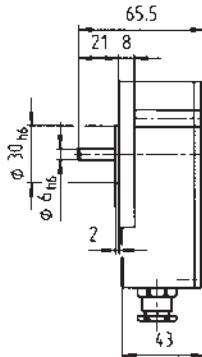


Fig. 30

**Temperaturwächter**

Die Magnetpulverbremsen 14.512 und die Magnetpulverkupplungen 14.502 können auf Wunsch mit einem Temperaturwächter geliefert werden (Fig. 32).

Bei Erreichen der Gehäuseterminatur  $100^\circ\text{C}$  wird der Erregerstrom ausgeschaltet. Die Temperaturwächter sind in zwei Ausführungen lieferbar:

- Schließer L02-100 in Verbindung mit dem Regelgerät 14.422.  
Das Signal des Temperaturwächters wird im Regelgerät gespeichert und kann durch einen Rücksetztaster nach gesunkenen Temperatur zurückgesetzt werden.
- Öffner L01-100 wird verwendet, wenn kein Regelgerät 14.422 eingesetzt wird.  
Der Öffner ist in Reihe zur Spule geschaltet, bei gesunkenener Temperatur wird der Erregerstrom automatisch wieder eingeschaltet.

**Temperature sensor**

Magnetic particle brakes 14.512 and magnetic particle clutches 14.502 may be delivered on demand with a temperature sensor (fig. 32).

If the housing temperature reaches  $100^\circ\text{C}$  the field voltage is cut. The temperature sensors are available in two different designs:

- Normally open contact L02-100 in connection with controller 14.422.  
The signal of the temperature sensor is registered in the controller and can be reset after the temperature has fallen.
- Normally closed contact L01-100 is used when no controller 14.422 is installed. The normally closed contact is connected in series to the coil. If the temperature falls, the field voltage is automatically switched on again.

**Dispositif de contrôle thermique**


Les freins à poudre magnétique 14.512 et les embrayages à poudre magnétique 14.502 peuvent être livrés sur demande avec un dispositif de contrôle thermique (fig. 32). Lors de l'obtention de la température du boîtier de  $100^\circ\text{C}$ , le courant d'excitation est déconnecté.

Les dispositifs de contrôle thermique peuvent être livrés en deux versions:

- Contact à fermeture L02-100 en combinaison avec le régulateur 14.422.  
Le signal du dispositif de contrôle thermique est mémorisé dans le régulateur et peut être remis à l'état initial après baisse de la température via la touche de remise à zéro.
- Contact à ouverture L01-100, lorsqu'on n'utilisera pas de régulateur 14.422.  
Le contact ouvrant est commuté en série vers la bobine; le courant d'excitation sera commuté de nouveau automatiquement lorsque la température sera redescendue.

**Temperaturwächter für****Temperature monitoring for****Dispositif de contrôle thermique pour**

14.502[512]01-02

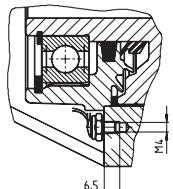

14.502[512]04-32

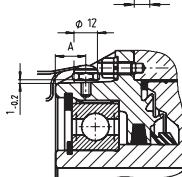


Fig. 32

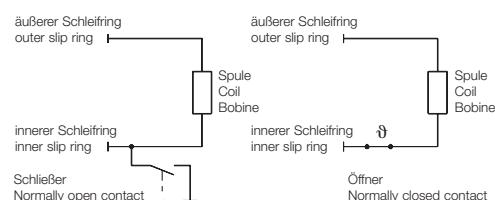
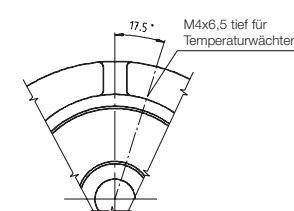
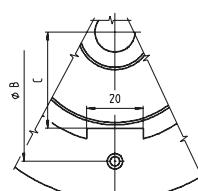


Fig. 33

Maximales Anzugsmoment  $M_A = 1 \text{ Nm}$   
Kabel 1 an inneren Schleifring anschließen  
Kabel 2 mit Masse verbinden

Maß	Gr. 01	Gr. 02	Gr. 04	Gr. 08	Gr. 16	Gr. 32
A	—	—	10	12,5	10	12,5
B	72	88	—	—	—	—
C	28	34	—	—	—	—

**Aufgabe:**

Am Einlauf einer Druckmaschine soll ein Papierballen bei konstanter Abwickelzugkraft abgebremst werden (Fig. 34).

**Lösung:**

Eine Auflagerrolle tastet den Papierballen ab und verstellt durch messerabhängig ein Potentiometer. Die Abwickelzugkraft bleibt im ganzen Durchmesserbereich annähernd konstant. Der Temperaturfühler schaltet die Erregerspannung beim Erreichen der Grenztemperatur ab.

**Problem:**

Printing machines.  
A constant unwind tension is to be ensured when braking the paper web (fig. 34).

**Solution:**



A roller running on the roll of paper is used to adjust a potentiometer according to the diameter. The unwind tension remains approximately constant over the whole diameter range. The temperature sensor switches off the excitation voltage when the temperature limit has been reached.

**Problème:**

A l'entrée d'une imprimeuse, une bobine de papier doit être freinée avec une vitesse de déroulement constante (fig. 34).

**Solution:**

Un rouleau palpeur est en contact avec la bobine de papier et déplace, en fonction du diamètre de celle-ci, un potentiomètre. La force de traction de déroulement reste à peu près constante pendant tout le processus de déroulement. La sonde de température coupe la tension d'excitation dès que la valeur-limite de température est atteinte.

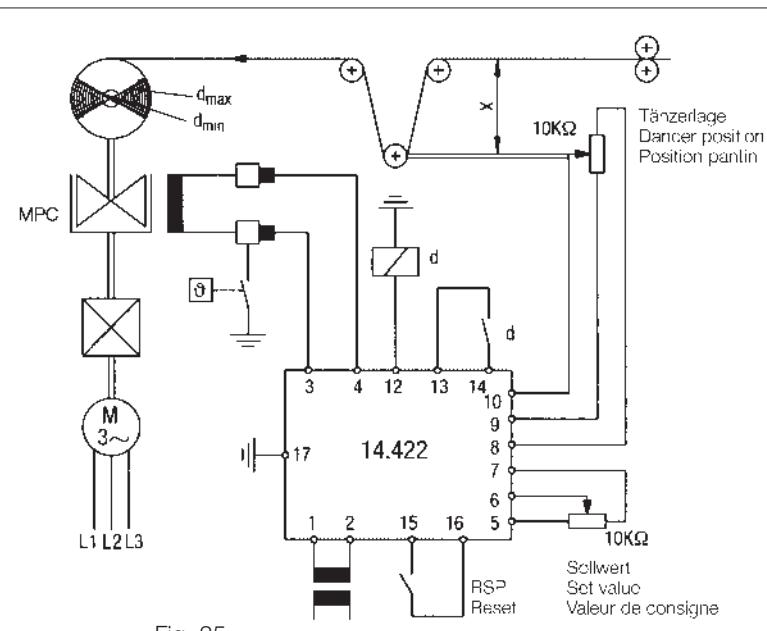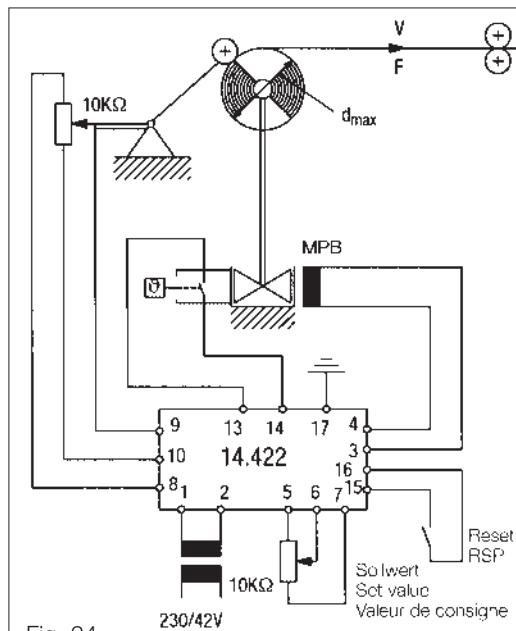

**Aufgabe:**

An einer Spulenwickelmaschine soll mit konstanter Zugkraft Kupferdraht aufgewickelt werden (Fig. 35).

**Lösung:**

Die Tänzerrolle bestimmt die Aufwickelzugkraft und regelt über das Regelgerät 14.422 die Drehzahl der Aufwickelspule. Wird die Temperatur im Kupplungsgehäuse zu hoch, überbrückt ein Temperaturfühler einen Spulenanschluß mit dem Gehäuse. Auf diese Weise lässt sich das Abschalt-Signal ohne einen zusätzlichen Schleifring dem Gerät zuführen.

**Problem:**

A constant tension is to be ensured when winding up a copper wire using a wire winding machine (Fig. 35).

**Solution:**

The dancer roller determines the winding tension, and controls the speed of the winding coil by means of the controller 14.422.  
If the temperature in the clutch housing gets too high, a temperature sensor bridges a coil connection with the housing. This enables the cut-out signal to reach the unit without an additional slip ring.

**Problème:**

Du fil de cuivre doit être enroulé à vitesse constante sur une bobineuse (Fig. 35).

**Solution:**

Le rouleau pantin détermine la force de traction d'enroulement et règle, par l'intermédiaire de l'appareil 14.422, la vitesse de la bobine d'enroulement.  
Lorsque la température boîtier de l'embrayage est trop élevée, un raccord bobine est relié au boîtier et ce, à l'aide d'une sonde thermique. La transmission du signal de coupure à l'appareil peut alors s'effectuer sans bague collectrice supplémentaire.

*Notizen*

*Notice*

*Notes*

*Notizen*

*Notice*

*Notes*

**Herstellerwerk**  
**Head Office**  
**Usine de fabrication**

**magneta GmbH & Co KG**  
Dibbetweg 31  
D-31855 Aerzen  
(Ortsteil Groß Berkel)  
Telefon ++49 (0) 5154 / 95 31 31  
Telefax ++49 (0) 5154 / 95 31 41  
e-mail: Info@magneta.de  
http://www.magneta.de

**Kundendienst / Service**

**Lenze Service GmbH**  
Extertal-Bösingfeld  
Breslauer Straße 3  
D-32699 Extertal  
Telefon ++49 (0) 5154 / 82-12 15  
Telefax ++49 (0) 5154 / 82-11 12

*Der Vertrieb erfolgt über die Lenze-Vertriebsorganisation*

*Sales are organized by Lenze's sales department*

*La vente s'effectue par l'organisation de vente de Lenze.*

**Deutschland**  
**Germany**  
**Allemagne**

**Region Nord**  
Lenze Vertrieb GmbH  
Dornenpark 1  
31840 Hessisch Oldendorf  
Telefon (0 51 52) 90 36-0  
Telefax (0 51 52) 90 36-33/44/55

**Region West**  
Lenze Vertrieb GmbH  
Postfach 10 12 20  
47497 Neukirchen-Vluyn  
Kelvinstraße 7  
47506 Neukirchen-Vluyn  
Telefon (0 28 45) 95 93-0  
Telefax (0 28 45) 95 93 93

**Region Mitte/Ost**  
Lenze Vertrieb GmbH  
Postfach 1463  
35724 Herborn  
Austraße 81  
35745 Herborn  
Telefon (0 27 72) 95 94-0  
Telefax (0 27 72) 5 30 79

**Region Südwest**  
Lenze Vertrieb GmbH  
Postfach 14 33  
71304 Waiblingen  
Schänzle 8  
71332 Waiblingen  
Telefon (0 71 51) 9 59 81 - 0  
Telefax (0 71 51) 9 59 81 50

**Region Süd**  
Lenze Vertrieb GmbH  
Fraunhoferstraße 16  
82152 Martinsried  
Telefon (0 89) 89 56 14-0  
Telefax (0 89) 89 56 14 14

**weltweit**  
**worldwide**  
**dans le monde entier**

**ALGERIA**  
see FRANCE

**ARGENTINA**  
E.R.H.S.A.  
Girardot 1368, 1427 BUENOS AIRES  
Phone +54 (0)11 / 45 54 32 32  
Telefax +54 (0)11 / 45 52 36 11

**AUSTRALIA**  
FCR Motion Technology Pty. Ltd.  
Unit 6, Automation Place  
38-40 Little Boundary Rd.  
Leverton North  
3026 MELBOURNE, VIC.  
Phone +61 (0)3 9362 6800  
Telefax +61 (0)3 9314 3744

**AUSTRIA**  
Lenze Antriebstechnik GmbH  
Ipf-Landesstraße 1, 4481 ASTEN  
Phone +43 (0)7224 / 21 0-0  
Telefax +43 (0)7224 / 21 09 99

Office Dornbirn:  
Lustenauer Straße 64  
6850 DORNBIRN  
Phone +43 (0)5572 / 26 789-0  
Telefax +43 (0)5572 / 26 789-66  
Office Wr. Neudorf:  
Triester Straße 14/109  
2351 WR. NEUDORF  
Phone +43 (0)2236 / 253 33-0  
Telefax +43 (0)2236 / 253 33-66

Office Graz:  
Seering 8  
8141 UNTERPREMSTÄTTEN  
Phone +43 (0)3135 / 56 900-0  
Telefax +43 (0)3135 / 56 900 99  
Lenze Verbindungstechnik  
GmbH & Co KG  
Ipf-Landesstraße 1, 4481 ASTEN  
Phone +43 (0)7224 / 21 1-0  
Telefax +43 (0)7224 / 21 19 98  
Lenze Anlagentechnik GmbH & Co KG  
Mühlenstraße 3, 4470 ENNS  
Phone +43 (0)7223 / 886-0  
Telefax +43 (0)7223 / 886-997

**BELGIUM**  
Lenze b.v.b.a  
Noorderlaan 133, bus 15  
2030 ANTWERPEN  
Phone +32 (0)3 / 54 26 20 0  
Telefax +32 (0)3 / 54 13 75 4

**BOSNIA-HERZEGOVINA**  
see AUSTRIA

**BRAZIL**  
AC Control Ltda  
Rua Gustavo da Silveira 1199  
Vila Sta. Catarina, SÃO PAULO - S.P.  
04376-000  
Phone/Fax:  
(+55) 11 5564-6579 ramal: 214

**BULGARIA**  
see MACEDONIA

**CANADA**  
Brakeclutch, LLC  
48 Vista Dr.  
FLANDERS, NJ 07836  
Phone: 973-584-4539  
Fax: 973-584-2371  
Cell: 908-240-3725

**CHILE**  
Sargent S.A.  
Tecnica Thomas C. Sargent  
S.A.C.é.l., Casilla 166-D  
SANTIAGO DE CHILE  
Phone +56 (0)2 / 51 03 000  
Telefax +56 (0)2 / 69 83 989  
Aupi Ltda.  
Automation y Proceso Industrial  
Camino a Melipilla No. 262  
Casilla 80  
SANTIAGO DE CHILE  
Phone +56 (0)2 / 811 45 20  
Telefax +56 (0)2 / 811 11 02 / 811 18 04

**CHINA**

Lenze Mechatronic Drives (Shanghai)  
Co. Ltd., Section B, 50# building,  
No.199 North Ri Ying Road,  
Waigaoqiao Free Trade Zone  
SHANGHAI, 200131

Phone +86-21-5046 0848  
Telefax +86-21-5046 0850

Lenze AG  
Beijing Representative Office  
Rm. 401, Huixin Mansion  
No. 33 An Ding Road  
Chaoyang District  
BEIJING 100029  
Phone +86-10-6441 1470  
Telefax +86-10-6441 1467

**CROATIA**

Lenze Antriebstechnik GmbH  
Predstavništvo Zagreb  
Ulica Grada Gospica 3  
HR-1000 ZAGREB  
Phone +385-1-249 80 56  
Telefax +385-1-249 80 57

**CZECH REPUBLIC**

Lenze, s.r.o.  
Central Trade Park D1  
396 01 HUMPOLEC  
Phone +420 565 507-111  
Telefax +420 565 507-399  
Büro ervenø Kostelec:  
17. listopadu 510  
549 41 ERVENø KOSTELEC  
Phone +420 491 467-111  
Telefax +420 491 467-166

**DENMARK**

Lenze A/S  
Vallensbækvej 18A  
2605 BRØNDBY  
Phone +45 / 46 96 66 66  
Telefax +45 / 46 96 66 60  
Büro Jylland:  
Lenze A/S, Enebærvej 11, 8653 THEM  
Phone +45 / 46 96 66 66  
Telefax +45 / 46 96 66 80

**EGYPT**

WADI Co. for technologies  
and development  
P.O.Box 209, new center Ramses  
11794 CAIRO, Egypt  
11 Syria St., Mohandessin  
GIZA, Egypt  
Phone +20 (2) 347 6842  
Telefax +20 (2) 347 6843

**ESTONIA**

see FINLAND

**FINLAND**  
Lenze Drives  
Rykmentintie 2 b  
20810 TURKU  
Phone +358 2 2748 180  
Telefax +358 2 2748 189

Lenze Drives  
Kontram Oy  
Box 88  
02201 ESPOO  
Phone +358 9 8866 4500  
Telefax +358 9 8866 4799

**FRANCE**

Lenze S.A.  
**Siege**  
Z.A. de Chanteloup  
Rue Albert Einstein  
93603 AULNAY-SOUS-BOIS  
**Services Commerciaux**  
Tel. 0 825 086 036  
Fax 0 825 086 346  
**Centre de formation**  
E-Mail:semin.sidonie@lenze.fr  
**Question générales / Documentation**  
E-Mail:lenze@lenze.fr  
**Service Après-vente / assistance en ligne**  
Helpline 24/24 : 0 825 826 117  
E-Mail:helpline@lenze.fr

## Agences en France

**Région France Nord :**

Z.A. de Chanteloup  
Rue Albert Einstein  
93603 AULNAY-SOUS-BOIS

Lille

59420 MOUVAUX  
Strasbourg  
67960 ENTZHEIM

Rouen  
76500 ELBEUF

**Région France Sud :**

Rond point du sans souci  
69578 LIMONEST Cedex

Toulouse  
31400 TOULOUSE

Agen  
47270 SAINT-PIERRE DE CLAIRAC

**GREECE**

George P. Alexandris S.A.  
12K. Mavromichali Str.  
185 45 PIRAEUS  
Phone +30(0)210/41 11 84 15  
Telefax +30(0)210/41 11 81 71  
4 12 70 58  
183 Monastirou Str.  
546 27 THESSALONIKI  
Phone +30(0)310/55 65 04  
Telefax +30(0)310/51 18 15

**HUNGARY**

Lenze Antriebstechnik  
Handelsgesellschaft mbH  
2040 BUDAÖRS  
Gyár utca 2., P.O.Box 322.  
Phone +36 (0)23/501-320  
Telefax +36 (0)23/501-339

**ICELAND**

see DENMARK

**INDIA**

Electronic Service:  
National Power Systems  
10, Saibaba Shopping Centre  
Keshav Rao Kadam Marg  
Off Lamington Road  
MUMBAI 400 008  
Phone +91-22-2300 5667, 23013712  
Telefax +91-22-2300 5668

Emco Lenze Pvt. Ltd.  
1st Floor, Sita Mauli  
Madanlal Dhingra Road  
Panch Pakhadi, Thane (West)  
MAHARASHTRA 400 602  
Phone +91 22 25405488  
+91 22 25452244  
Telefax +91 22 25452233

V3 Controls Pvt. Ltd.  
1, "Devyan", Next to SBI  
Baner ITI Road, Sanewadi, Aundh,  
PUNE 411 007, MS  
Phone +91-20-25 88 68 62  
Telefax +91-20-25 88 03 50

**INDONESIA**

P.T. Futurindo Globalsatya  
Jl.: Prof. Dr. Latumenten No. 18  
Kompleks Perkantoran  
Kota Grogol Permai Blok A 35  
JAKARTA 11460  
Buro 1:  
Phone +62 (0)21/766 42 34  
765 86 23  
Telefax +62 (0)21/766 44 20  
Buro 2:  
Phone +62 (0)21/567 96 31  
567 96 32  
Telefax +62 (0)21/566 87 50

**IRAN**

Tavan Ressan Co.  
P.O.Box. 19395-5177, No. 44, Habibi St.,  
South Dastour St., Sadr EXP'Way,  
TEHRAN 19396  
Phone +98 21 / 260 26 55  
260 67 66  
260 92 99  
Telefax +98 21 / 200 28 83

**ISRAEL**

Greensphon Engineering Works LTD  
P.O.Box 10108, HAIFA-BAY 26110  
Phone +972 (0)4 / 87 21 18 7  
Telefax +972 (0)4 / 87 26 23 1

**ITALY**

Gerit Trasmissioni S.p.A.  
Viale Monza 338, 20128 MILANO  
Phone +39 02 / 270 98.1  
Telefax +39 02 / 270 28 290

**JAPAN**

Miki Pulley Co., Ltd.  
1-39-7 Komatsubara, Zama-city  
KANAGAWA 228-8577  
Phone +81 (0)462/58 16 61  
Telefax +81 (0)462/58 17 04

**LATVIA**

see LITHUANIA

**LITHUANIA**

Lenze UAB  
Breslaujs g.3  
3035 KAUNAS  
Phone +370 37 407174  
Fax/Tel. +370 37 407175

**LUXEMBOURG**

see BELGIUM

**MACEDONIA**

Lenze Antriebstechnik GmbH  
Preftavstvnistvo Skopje  
ul. Nikola Rusinski 3/A/2  
1000 SKOPJE  
Phone +389 2 30 90 090  
Telefax +389 2 30 90 091

**MALAYSIA**

D.S.C. ENGINEERING SDN BHD  
3A & 3B, Jalan SS21/56B  
Damansara Utama  
47400, PETALING JAYA  
SELANGOR  
Phone +60 (0)3 / 77 25 62 43  
77 25 62 46  
77 28 65 30  
Telefax +60 (0)3 / 77 29 50 31

**MOROCCO**

GUORFET G.T.D.R  
Automatisation Industrielle  
Bd Chechouani Route 110 km, 11.500  
No. 353-Aïn-Sabâa  
CASABLANCA  
Phone +212/22-35 70 78  
Telefax +212/22-35 71 04

**MARITIUS**

Automation & Controls Engineering Ltd  
3, Royal Road  
Le Hochet, Terre Rouge  
MAURITIUS  
Phone +230 248 8211  
Telefax +230 248 8968

**MEXICO**

see USA

**NETHERLANDS**

Lenze B.V., Postbus 31 01  
5203 DC'S-HERTOGENBOSCH  
Ploegweg 15  
5232 BR'S-HERTOGENBOSCH  
Phone +31 (0)73 / 64 56 50 0  
Telefax +31 (0)73 / 64 56 51 0

**NEW ZEALAND**

Tranz Corporation  
343 Church Street  
P.O. Box 12-320, Penrose  
AUCKLAND  
Phone +64 (0)9 / 63 45 51 1  
Telefax +64 (0)9 / 63 45 51 8

**NORWAY**

Dtc- Lenze as  
Stallbakken 5, 2005 RAELINGEN  
Phone +47 / 64 80 25 10  
Telefax +47 / 64 80 25 11

**PHILIPPINES**

Jupp & Company Inc.  
Unit 224 Cityland Pioneer Bldg.,  
Pioneer Street  
MANDALUYONG CITY  
Phone (632) 687 7423  
683 0042  
683 0047  
Telefax (632) 687 7421

**POLAND**

Lenze-Rotiw Sp. z o.o.  
ul. Ro dze~skiego 188b  
40-203 KATOWICE  
Phone +48 (0)32 / 20 39 73  
Telefax +48 (0)32 / 78 10 80  
Lenze Systemy Automatyki Sp. z o.o.  
Ul. Rydygiera 47  
87-100 TORU'  
Phone +48 (0)56 / 6 58 28 00  
6 45 34 60  
6 45 35 70  
Telefax +48 (0)56 / 6 45 33 56

**PORTUGAL**

Costa Leal el Victor  
Electronica-Pneumatica, Lda.  
Rua Prof. Augusto Lessa, 269,  
Apart. 52053  
4202-801 PORTO  
Phone +351-22/5 50 85 20  
Telefax +351-22/5 02 40 05

**ROMANIA**

see AUSTRIA

**RUSSIA**

Inteldrive  
1 Buhvostova Street 12/11  
Korpus 18, Office 322  
MOSCOW 107258  
Phone +7 (0)95 / 963 96 86  
Telefax +7 (0)95 / 962 67 94

**SERBIA-MONTENEGRO**

see MACEDONIA

**SINGAPORE**

see MALAYSIA

**SLOVAC REPUBLIC**

ECS Sluzby s.r.o.  
Staromlynska 29, 82106 BRATISLAVA  
Phone +421 2 45 25 96 06  
+421 2 45 64 31 47  
+421 2 45 64 31 48  
Telefax +421 2 45 64 31 49

**SLOVENIA**

Lenze pogonska tehnika GmbH  
Zbiljska Cesta 4  
1215 MEDVODE  
Phone +386 (0)1 361 61 41  
Telefax +386 (0)1 361 22 88

**SOUTH AFRICA**

S.A. Power Services (Pty) Ltd.  
PO. Box 11 37, RANDBURG 2125  
Phone +27 (0)11 / 78 71 80 1  
Telefax +27 (0)11 / 78 75 04 0

**SOUTH KOREA**

Hankuk Mechatro Ltd.  
Room# 1409 Samhan Officetel  
830-295 Bomil-Dong, Dong-Gu  
PUSAN  
Phone +82-51-635-6663  
Telefax +82-51-635-6632

**SPAIN**

Lenze Transmisiones, S.A.  
Mila i Fontanals, 135-139  
08205 SABADELL (Barcelona)  
Phone +34 93 / 72 07 68 0  
Telefax +34 93 / 71 22 54 1

**SWEDEN**

Lenze Transmissioner AB  
Box 10 74, Attorpsgatan  
Tornby Ind.  
58110 LINKÖPING  
Phone +46 (0)13 / 35 58 00  
Telefax +46 (0)13 / 10 36 23

**SWITZERLAND**

Lenze Bachofen AG  
Ackerstrasse 45  
86110 USTER  
Phone +41 (0) 43 399 14 14  
Telefax +41 (0) 43 399 14 24  
Vente Suisse Romande:  
Route de Prilly 25  
1023 CRISSIER  
Phone +41 (0)21 / 63 72 19 0  
Telefax +41 (0)21 / 63 72 19 9

**SYRIA**

Zahabi Co.  
8/5 Shouhadaa Street  
P.O.Box 8262  
ALEPPO-SYRIA  
Phone +963 21 22 23 5  
21 22 23 6  
Telefax +963 21 21 24 76 8

**TAIWAN**

ACE Pillar Co. Ltd.  
No.12, Lane 61, Sec. 1,  
Kuanfu Road, San-Chung City  
TAIPEI HSIEN  
Phone +886 (0)2 / 299 58 40 0  
Telefax +886 (0)2 / 299 53 46 6

**THAILAND**

PSG-WESCO CO., LTD.  
429 Moo 7, Theparak Road,  
Tambol Theparak  
Amphur Muang  
SAMUTPRAKARN 10270  
Phone +66 (0)2/383 5633  
Telefax +66 (0)2/383 5637

**TUNESIA**

AMF Industrielle Sarl  
Route de Gremda - Km 0,2  
Immeuble El Madina,  
Centre Bloc B- 5 eme- aptt 52  
3002 SFAX  
Phone +216 74 403 514  
Telefax +216 74 402 516

**TURKEY**

LSE Elektrik  
Elektronik Makina, Otomasyon Müh.  
San. Ve Tic. Ltd. Şti.  
Atatürk mah. Cumhuriyet cad.  
Yurt sok. No:7  
ÜMRANIYE/İSTANBUL  
Phone +90 (0)216 / 316 5138 pbx  
Telefax +90 (0)216 / 443 4277

Bursa Address:  
Demirtaspasa Mh.  
Ata Sk. Petek Bozkaya ls Merkezi  
D Blok No :5/A  
OSMANGAZI /BURSA  
Phone 0224-273232 pbx  
0224-2734151  
0224-2733238  
Telefax 0224-2734150

**UKRAINE**

SV Altera  
Pobedy Av. 44  
KIYV  
Phone +380-44-2416777  
Telefax +380-44-2419084

**UNITED KINGDOM/EIRE**

Lenze Ltd.  
Caxton Road  
BEDFORD MK 41 OHT  
Phone +44 (0)1234 / 32 13 21  
Telefax +44 (0)1234 / 26 18 15

Brakeclutch, LLC  
48 Vista Dr.  
FLANDERS, NJ 07836  
Phone: 973-584-4539  
Fax: 973-584-2371  
Cell: 908-240-3725

AC Technology Corp.  
660 Douglas Street  
UXBRIDGE, MA 01569  
Phone +1 508 / 278-9100  
Telefax +1 508 / 278-7873

AC Technology Corp.  
1730 East Logan Avenue  
EMPORIA, KS 66 801  
Phone +1 620 / 343-8401  
+1 888 / 269-2381  
Telefax +1 620 / 342-2595  
+1 800 / 469-0931

AC Technology Corp.  
1 W. Illinois Street  
Suite 240  
ST. CHARLES, IL 60174  
Phone +1 630 / 377-7534  
Telefax +1 630 / 377-9623

magneta GmbH & Co KG, Dibbetweg 31, D-31855 Aerzen (Ortsteil Groß Berkel),  
Telefon ++49 (0) 5154 95 3131, Telefax ++49 (0) 5154 95 3141  
E-Mail: Info@magneta.de · Internet: [www.magneta.de](http://www.magneta.de)

Technische Änderungen vorbehalten · Technical alterations reserved · Sous réserve de modifications techniques · **Printed in Germany 04.04** by ST